



การศึกษาอุณหภูมิการหล่อตันแบบแวกซ์ชินิค EC 500 เพื่อลดของเสีย  
จากการผลิตเครื่องประดับเงิน  
study temperature casting wax type prototype EC 500 to  
reduce waste. Silver production process.



งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัย : การศึกษาอุณหภูมิการหล่อตันแบบแวดก์ชนิด EC 500 เพื่อลดของเสีย  
จากการกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงิน  
ผู้วิจัย : นายจักรกฤษณ์ ยิ่งแข่ง

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมสำหรับอบเบ้าปูนตันแบบแวดก์ชนิด EC500 ให้เหลือออกจากเบ้าปูนหล่อแบบทั้งหมดโดยไม่ทิ้งคราบแวดก์ไว้ในเบ้าปูน เพื่อลดของเสียเมื่อนำเบ้าปูนผ่านกระบวนการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับเงินสแตอร์ริง925 บริษัท เครื่องเงินวัลลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งของเสียเกิดจากการเหลอกองของแวดก์ ที่ไม่สมบูรณ์และทิ้งคราบแวดก์ไว้ภายใน โดยทดลองใช้อุณหภูมิความร้อนสูงในการอบเบ้าปูน และวิเคราะห์คุณภาพของผ้าชั้นงานหลังการหล่อ ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อหาข้อบกพร่อง เช่นตันด์ และรูพรุน ที่เกิดจากช่วงของอุณหภูมิต่างๆ จากการศึกษาพบว่า อุณหภูมิการอบเบ้าปูน มีความแตกต่างจากอุณหภูมิอบเบ้าปูนแวดก์ทั่วไป กล่าวคือการเหลอกองของแวดก์ชนิดEC500 ในเบ้าปูนต้องอาศัย อุณหภูมิความร้อนที่สูง ผลของการทดสอบตัวอย่างตันแบบแวดก์ชนิดEC500จำนวน100 ตัวอย่าง ช่วงอุณหภูมิละ 25 ตัวอย่าง อุณหภูมิการอบเบ้าปูนที่700องศาเซลเซียส ตรวจสอบของเสียร้อยละ 60 อุณหภูมิการอบเบ้าปูนที่750องศาเซลเซียส ตรวจสอบของเสียร้อยละ 54 อุณหภูมิการอบเบ้าปูนที่800องศาเซลเซียส ตรวจสอบของเสียร้อยละ 32 อุณหภูมิการอบเบ้าปูนที่850องศาเซลเซียส ตรวจสอบของเสียร้อยละ 1 ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิความร้อนที่ไม่เกิน 850 องศาเซลเซียส สามารถแก้ปัญหาการหล่อตัวเรือนโลหะเงินสแตอร์ริง จากตันแบบแวดก์ EC500 ได้ชั้นงานที่มีความสมบูรณ์พางของเสียน้อยที่สุด


คำสำคัญ : แวดก์ชนิด EC 500,กระบวนการหล่อ,เงินสแตอร์ริง



## Abstract

The purpose of this research was to investigate the optimum heat temperature for the EC500 wax cured basecoat extrusion from all castings without waxing in the mortar. To reduce waste when the casting mortar through the casting process Silver Sterling 925 silver jewelry company Muang District, Chiang Mai, where the waste is caused by waxing outflow. The imperfections and leave waxing inside. Experiment with high temperature heat in mortar. And analyze the quality of work surface after casting with microscope. To find defects such as droplets and porosities caused by a range of temperatures. Temperature of baking mortar There is a difference from the conventional waxing mortar temperature. That is, outflow of EC500 type wax. In the mortar to live. High heat The results of the 100 sample EC500 wax samples were tested at a temperature of 25 ° C. The mortar temperature was 700 ° C. 60 percent of waste was found, the mortar was laid at 750 ° C 54 percent of waste was found. The mortar temperature was 800 deg C 32 percent waste was found, the mortar temperature was 850 deg C Detecting 1 percent waste. The results of the study show that heat temperatures of up to 850 ° C can solve the problem of casting sterling silver alloys from the EC500 wax model. Finds the least waste.

Keywords: Rapid prototype EC500 , Casting Process, sterling silver

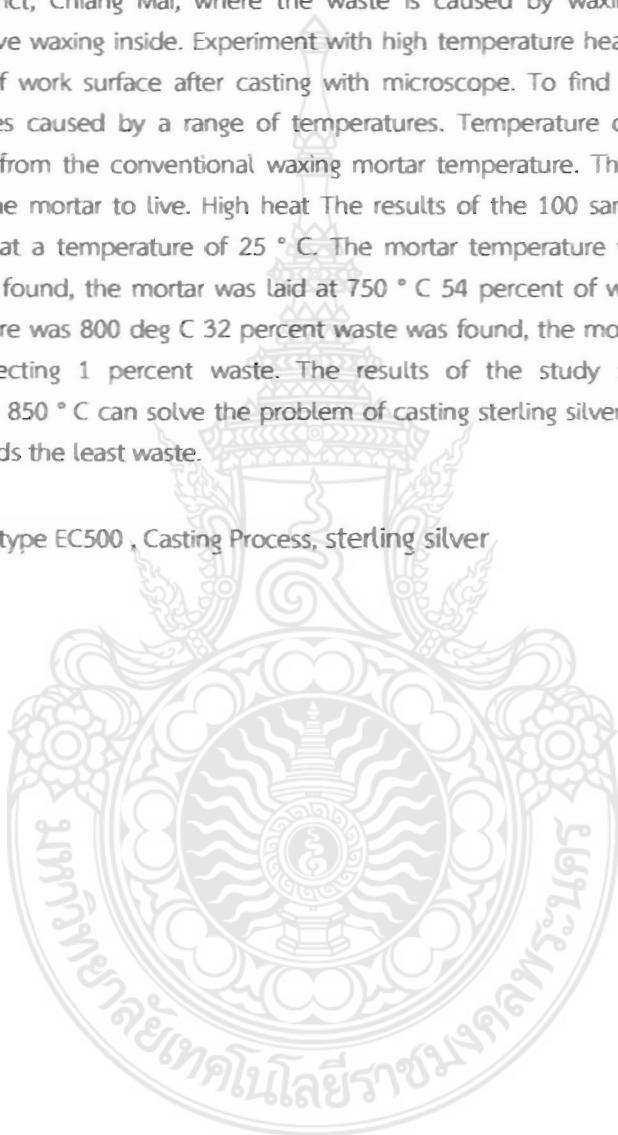

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึง อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องประดับ ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยครั้งนี้ รวมถึงทุกท่านที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี



## สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูป	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	4
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 นิยามศัพท์เฉพาะ	5
2.2 เครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว Rapid Prototype	5
2.3 ปูนสำหรับหล่อเครื่องประดับ	11
2.4 ทางเดินน้ำโลหะ	20
2.5 โลหะที่นำมาทำตัวเรือนเครื่องประดับ	23
2.6 การหลอมโลหะ	26
2.7 การหล่อระบบสุญญากาศ	28
2.8 ทฤษฎีการทำความสะอาดหลังการหล่อ	30
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	32
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานการวิจัย	34
3.1 แผนการดำเนินงาน	34
3.2 ออกแบบการทดลอง	35
3.3 ดำเนินการทดลอง	37
3.4 สรุป	47
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์	48
4.1 ผลการดำเนินงาน	48
4.2 ผลการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยจากชิ้นงานที่ทำการทดสอบ	52
4.3 การวิเคราะห์ผลของช่วงอุณหภูมิ	52
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	53
5.1 สรุป	53
5.2 ข้อเสนอแนะ	53
5.3 ปัญหาและแนวทางแก้ไข	53
บรรณานุกรม	54
ภาคผนวก	55

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะเงิน, ทองแดง, อินเดียม, ฟอสฟอรัสคุณสมบัติต่างๆ	24
2.2 ความหนาแน่นของโลหะเงินหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่างๆ	26
3.1 การเตรียมชิ้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 700°C	39
3.2 การเตรียมชิ้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 750°C	40
3.3 การเตรียมชิ้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 800°C	41
3.4 การเตรียมชิ้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 850°C	42
3.5 บันทึกการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 700°C	43
3.6 บันทึกการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 750°C	44
3.7 บันทึกการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 800°C	45
3.8 บันทึกการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 850°C	46
4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากชิ้นงานจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 700°C	48
4.2 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 700°C	48
4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากชิ้นงานจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 750°C	49
4.4 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 750°C	49
4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากชิ้นงานจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 800°C	50
4.6 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 800°C	50
4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากชิ้นงานจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 850°C	51
4.8 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 850°C	51

## สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Stereolithography Apparatus (SLA)	6
รูปที่ 2.2 ชิ้นงานตัวอย่างที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยวิธี PolyJet	7
รูปที่ 2.3 ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Selective Laser Sintering (SLS)	8
รูปที่ 2.4 ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Laminated Object Manufacturing (LOM)	9
รูปที่ 2.5 ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Fused Deposition Modeling (FDM)	10
รูปที่ 2.6 ชิ้นงานจากเครื่อง RP ที่สามารถนำไป Lost-Wax ได้	11
รูปที่ 2.7 ชิ้นงานจากเครื่อง RP ที่ไม่สามารถนำไป Lost-Wax ได้ แต่นำไปทำแม่พิมพ์ยาง	11
รูปที่ 2.8 ตัวอย่างปูนสำหรับหล่อตัวเรือนเครื่องประดับที่มีจำหน่ายภายในประเทศ	12
รูปที่ 2.9 แสดงการผลิตปูนหล่อ	14
รูปที่ 2.10 แสดงการอบเบ้าปูนหล่อ	15
รูปที่ 2.11 แสดงการจัดเรียงเบ้าปูนหล่อเข้าสู่เตาอบ	17
รูปที่ 2.12 แสดงอุณหภูมิที่ใช้การทำงานของเครื่องอบ	18
รูปที่ 2.13 แสดงอุณหภูมิมาตรฐานกระบวนการหล่อ	19
รูปที่ 2.14 แสดงการติดตันเทียนหล่อ	20
รูปที่ 2.15 แสดงหลักการทำงานของเครื่องหล่อระบบสุญญากาศ	29
รูปที่ 3.1 แผนการดำเนินการวิจัย	34
รูปที่ 3.2 ทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 700 องศา	35
รูปที่ 3.3 ทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 750 องศา	35
รูปที่ 3.4 ทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 800 องศา	36
รูปที่ 3.5 ทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 850 องศา	36
รูปที่ 3.6 ต้นแบบเวกซ์ EC500 ที่ได้จากเครื่อง RP	37
รูปที่ 3.7 ปูนหล่อแบบ	37
รูปที่ 3.8 ชิ้นงานที่ติดทางเดินน้ำโลหะและตันเทียน	37
รูปที่ 3.9 เทปูนลงในเบ้ากรอบ	38
รูปที่ 4.1 เปรียบเทียบงานดี งานเสีย	52
รูปที่ 4.2 กราฟอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบเบ้าปูนด้วยเวกซ์ EC500	52

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมา และและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่ถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สุดสาขานี้ มูลค่าการส่งออกในแต่ละปีมีมูลค่าประมาณสามแสนล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งงานต่างๆ มากมาย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความประณีตในการผลิตค่อนข้างสูงและต้องใช้แรงงานในการผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถทดแทนได้ การประกอบการของอุตสาหกรรมสาขาี้ มีทั้งผู้ประกอบการที่ดำเนินการผลิตขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs.) รวมถึงผู้ประกอบการระดับครัวเรือน สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs. นั้น มีผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมสาขานี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและสามารถพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขัน หรือเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและการค้าในการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศคู่ค้าต่างๆ และที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายต่างๆ ที่จะพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับแห่งหนึ่งของโลก โดยมีการจัดทำโครงการแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมสาขานี้ ภายใต้การดำเนินการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในช่วงปี 2544-2546 ซึ่งรายละเอียดของโครงการได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสาขานี้ ภายใต้การบริหารโครงการโดยชุดโครงการอัญมณีและเครื่องประดับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตัวอย่างโครงการวิจัย อาทิเช่น การศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาส่วนผสมของโลหะด้วยเรือนเครื่องประดับ การศึกษาวิจัยเพื่อผลิตอัลลอยสำหรับผสมกับโลหะมีค่าต่างๆ ทดสอบการนำเข้าจากต่างประเทศ การศึกษาวิจัยพัฒนาเทคนิคการหล่อหีนรูปตัวเรือนเครื่องประดับ การศึกษาวิจัยพัฒนาสร้างเตาเผาพลอย การศึกษาวิจัยพัฒนาเทคนิคการเผาพลอย การศึกษาวิจัยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผลิตเครื่องประดับและอื่นๆ อีก ฯลฯ นอกจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับดังที่กล่าวข้างต้น ในช่วงปี 2547-2549 รัฐบาลยังมีการจัดทำโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสาขานี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการศึกษาวิจัยและจัดทำโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์

เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ (Mtec) ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัสดุของชาติ ในปี 2548-2557 ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุ ซึ่งยุทธศาสตร์วัสดุของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นหนักไปทางด้านวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมแพชั่น ที่มุ่งส่งเสริม ให้มีการวิจัยพัฒนาวัสดุ และเทคโนโลยีการผลิตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมในสาขาสิ่งทอ เครื่อง น้ำ และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ที่มา : แผนยุทธศาสตร์วัสดุของชาติ ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (Mtec.) [www.mtec.or.th](http://www.mtec.or.th) และความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 รัฐบาลโดยการนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศ ยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% สำหรับวัตถุดิบอัญมณีทุกประเภทที่นำมาผลิตสินค้า สำเร็จรูปเพื่อส่งออก ไม่ว่าจะเป็นเพชร หรือพลอยก้อน ที่ยังไม่เจียระไนรวมถึงโลหะมีค่าอื่นๆ เพื่อ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตแพลตฟอร์มอัญมณีและเครื่องประดับที่ สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาวะที่ กำลังประสบกับปัญหาภัยคุกคามเศรษฐกิจ (ที่มา: จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2438 25 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2552) จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการผลิตตัวเรือน เครื่องประดับ ที่ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ ข้อสรุปว่า ปัญหาสำคัญ (Major Problem) เกี่ยวกับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ได้แก่

- 1. ปัญหาด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งในรูปของโลหะมีค่าบริสุทธิ์ โลหะเจือสำเร็จรูปหรือที่เรียกว่าอัลลอยสำหรับผสมกับโลหะมีค่า และโลหะเจือที่ใช้สำหรับการ ผลิตเครื่องประดับเทียม (อาทิ เช่น ทองคำเจือ เงินเจือ แพลทินัมเจือ ทองเหลือง โลหะสีขาว ดีบุก และตะกั่ว เป็นต้น) การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวัตถุดิบนี้ควรที่จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตอัล ลอยขึ้นมาใช้งานภายในประเทศไทยและทดสอบการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเริ่มทำการศึกษาวิจัย อิทธิพลของชาตุเจือต่างๆ ที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ของโลหะมีค่า (สมบัติทางกล ความด้านทานการหมอย การปรับปรุงสมบัติทางกลด้วยกรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติทางด้านการหล่อขึ้นรูป)**

- 2. ปัญหาด้านวัสดุเชื่อมประสาน เนื่องจากในกระบวนการผลิตเครื่องประดับจะต้องมีการ เชื่อมประสานเพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องประดับเข้าด้วยกันไม่ว่าจะ เป็นในส่วนของการเชื่อมกระเบาะสำหรับฝังพลอยเข้ากับตัวเรือนของจี้ ต่างๆ หรือแม้แต่ก้านแหวน และนอกจากนี้ยังรวมถึงการเชื่อมประสานเพื่อตกแต่งผู้ชิ้นงานสำเร็จโดยการเชื่อมปิดรอยชำหนี หรือตามด และหรือรอยชำหนีจากการทดสอบตัวของชิ้นงานจากขบวนการหล่อขึ้นรูป ซึ่งวัสดุที่ใช้ใน การเชื่อมประสานเหล่านี้จะต้องมีอุณหภูมิหลอมละลายต่ำกว่าวัสดุที่ใช้เป็นตัวเรือนเครื่องประดับ แต่จะต้องมีปริมาณส่วนผสมของโลหะมีค่าผสมอยู่ตามปริมาณที่กำหนด ซึ่งเป็นปริมาณที่ใช้สำหรับ การแบ่งชนิดของโลหะมีค่าเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ และนอกจากนี้ข้อดีของวัสดุ**

เชื่อมประสานจะต้องมีสีโกลเดียงกับวัสดุตัวเรือนให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างระหว่างสีของวัสดุตัวเรือนและวัสดุเชื่อมประสาน

3. ปัญหาด้านการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ เนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา เทคนิคการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ ยังมีผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ค่อนข้างน้อย ไม่สามารถทำการศึกษาวิจัยได้ครอบคลุมสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น SMEs. เช่น อัตราส่วนผสมระหว่าง ก๊าซ LPG และออกซิเจนที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องในงานหล่อที่ทำการหล่อด้วยเครื่องหล่อเทวี่ยง ที่ให้ความร้อนด้วยท้าเผา (Torch หรือ Burner) แบบสัมผัสรายการเปิดปกติ ตัวแปรของอุณหภูมิ น้ำโลหะและแบบหล่อที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องในงานหล่อ อิทธิพลของบรรยายกาศที่มีผลต่อการ เกิดข้อบกพร่องในงานหล่อ อิทธิพลของธาตุเจือต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องในงานหล่อ และ อิทธิพลของขนาดทางเดินน้ำโลหะที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องในงานหล่อ เป็นต้น

4. ปัญหาด้านการขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับด้วยวิธีการทางกล กล่าวคือ การขึ้นรูปตัว เรือนเครื่องประดับด้วยวิธีการทางกลนั้น เป็นเทคนิคการขึ้นรูปที่สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่าง รวดเร็วและผลิตได้ในปริมาณมากๆ ในลักษณะของ Mass Product ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการ ผลิตให้ต่ำลง แต่สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเกิดจากขาดแคลนบุคลากร และ องค์ความรู้ทางด้านการขึ้นรูปโลหะมีค่าด้วยวิธีการทางกล เช่น การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊ม ขึ้นรูป องค์ความรู้ทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโลหะมีค่าในระหว่างที่ดำเนินการผ่าน กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการทางกล องค์ความรู้ทางด้านปัจจัยหรือสภาวะต่างๆ ที่เหมาะสมใน การขึ้นรูป (เช่น แรงที่ใช้ในการขึ้นรูป ค่า Clearance ของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป สารหล่อลีนที่ ให้ประสิทธิภาพการหล่อลีนสูงสุดสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการทางกล)

5. ปัญหาทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตกล่าวคือ ยังขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงในการผลิต เช่น เครื่องหล่อที่สามารถควบคุมบรรยายกาศและอุณหภูมิได้เที่ยงตรง เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างต้นแบบได้รวดเร็ว (Rapid Prototype) เทคโนโลยี CAD/CAM

จากปัญหาของภาคอุตสาหกรรมการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับดังที่ได้กล่าวข้างต้น การ ศึกษาวิจัยของแผนงานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของยางซิลิโคนสำหรับกระบวนการ อัดขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับกรรมวิธีการผลิตซิลิโคน การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดสำหรับผลิตตัวเรือนเครื่องประดับซิลิโคน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสาขา นี้ และนอกจากนี้การดำเนินการ ของโครงการวิจัยนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการ เรียนการสอนร่วมกับการวิจัยในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ โลหะวิทยาโลหะมีค่า งานหล่อขึ้นรูป และกระบวนการผลิตเครื่องประดับที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี ให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น

ศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการศึกษาวิจัยทางด้านวัสดุและการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับเผยแพร่สู่ภาคการผลิต ที่สามารถรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาขึ้นของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายด้วยต่างๆ ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งหนึ่ง ของโลก และจากการให้คำปรึกษาของคณะกรรมการวิจัยในส่วนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสซี่ จิวเวลรี่ ที่ดำเนินกิจการออกแบบ ผลิตและส่งออกสินค้าเครื่องประดับแฟชั่น เสื้อผ้าแฟชั่นนั้น ปัจจุบันทางบริษัทกำลังประสบปัญหาทางด้านการผลิตเครื่องประดับแฟชั่นที่ขึ้นรูปด้วยยางชิลิโคน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากคุณภาพของยางชิลิโคนที่เป็นวัตถุดิบมีคุณภาพทางด้านสี ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถควบคุมคุณภาพทางด้านสีให้คงที่ได้เนื่องจากวัตถุดิบยางชิลิโคนที่ใช้ในการผลิตมาจากการแหล่งผลิตต่างๆ ที่หลากหลายส่งผลให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่เป็นพอดีของลูกค้าและออกจากนี้คุณสมบัติทางกลไม่เหมาะสมกับการใช้งานส่งผลให้ชิ้นงานเสียหายและไม่คงทนต่อการใช้งาน จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในเบื้องต้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ สามารถสันนิฐานได้ว่าปัญหาในเรื่องของคุณภาพสี และสมบัติทางกลเกิดจากวัตถุดิบที่เป็นยางชิลิโคนและปัจจัยควบคุมของตัวแปรต่างๆ ของกรรมวิธีการผลิตไม่เหมาะสม ส่งผลทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสีและสมบัติทางกลแตกต่างกัน

ดังนั้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทางบริษัทจึงมีความสนใจที่จะขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับนำมาใช้ในการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ และนอกจากนี้ยังเป็นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพสีและสมบัติทางกลที่มีคุณภาพพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และองค์ความรู้ทางหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้

## 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการหล่อตันแบบแม็กซ์ชนิด EC500

1.2.2. เพื่อลดของเสียในการผลิตเครื่องประดับแบบแม็กซ์ชนิด EC500

## 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1.3.1 เพื่อศึกษาอุณหภูมิการอบเบ้าปูนหล่อตันแบบแม็กซ์ชนิด EC500 ที่อุณหภูมิ 700, 750, 800, และ 850 องศาเซลเซียส

1.3.2 สร้างชิ้นงานเครื่องประดับเงิน 925 จากตันแบบแม็กซ์ชนิด EC500

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 กระบวนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ด้วยวัสดุแม็กซ์ EC 500

1.4.2 สร้างองค์ความรู้ที่การหล่อตัวเรือนด้วยวัสดุแม็กซ์ EC 500 สำหรับภาคอุตสาหกรรม

## บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. Rapid prototype (RP) หมายถึง เครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องสร้างต้นแบบ 3 มิติ โดยจะทำการสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามคอมพิวเตอร์ที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะทำการสร้างชิ้นงานขึ้นมาทีละชั้น (Layer by Layer) โดยต้องมีการส่งข้อมูลของเครื่องขึ้นรูปวัตถุใน 3 มิติ รวมไปถึงข้อมูลของขอบเขต และสารที่จะใช้ขึ้นรูป ตลอดจนการลังของเครื่องมือและแผ่นรองที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

2. EC 500หมายถึง น้ำยาแวกซ์เซลล์เหลวที่ใช้กับ Rapid Prototype Machine มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่มีส่วนผสมของเนื้อแวกซ์เซลล์

### 2.2 เครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว Rapid Prototype


เทคโนโลยีที่เรียกว่า Rapid Prototyping (RP) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างต้นแบบด้วยความรวดเร็ว โดยกระบวนการนี้ถูกนำมาใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตเครื่องประดับ การแพทย์ สถาปัตยกรรม และงานด้านศิลปะอื่น ๆ อีกด้วย โดยคำว่า “เร็ว” ในที่นี้ หมายถึง การสร้างต้นแบบขึ้นมาโดยตรงจากแบบที่ถูกออกแบบไว้ก่อนแล้วในคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลด้านรูปทรงต่าง ๆ ของ 3D CAD Model จะถูกส่งไปยังเครื่อง Rapid Prototype เพื่อทำการสร้างชิ้นงานต้นแบบขึ้นมาทีละชั้นหลักการทั่วไปของ Rapid Prototyping คล้ายกับการพิมพ์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ออกแบบเครื่องพิมพ์ หากแต่สิ่งที่พิมพ์ออกมาไม่เป็นชิ้นงาน 3 มิติ ที่มีขนาด รูปทรงเป็นไปตาม CAD Model ในคอมพิวเตอร์ โดยจุดประสงค์หลักของการสร้างต้นแบบด้วยกระบวนการ Rapid Prototyping จะเน้นไปที่การสร้างต้นแบบที่ให้สาระข้อมูลในรูปทรงของชิ้นงานทางกายภาพ คือ สามารถจับต้องได้ และในบางกรณีอาจนำมาใช้งานจริงได้ หากความแข็งแรงของตัวแบบมีมากเพียงพอ โดยวัสดุของต้นแบบที่ได้จากการกระบวนการ RP ทั่วไปมักทำขึ้นมาจากการสูญเสียและการขีดข่วน ซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่าตัวจริง แต่ก็สามารถนำไปใช้งานได้ในระดับที่ต้องการ

กรรมวิธีและหลักการในการสร้างต้นแบบเร็วนั้น มีอยู่ห้าภาคหลักวิธีด้วยกัน โดยแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดต่างกันไป ในที่นี้จะแบ่งกระบวนการสร้างต้นแบบเร็ว หรือ Rapid Prototyping Processes ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ การใช้พอลิเมอร์ชนิดไวแสงในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Photopolymerization) การใช้เลเซอร์ หรือการในการเชื่อมติดผังวัสดุเข้าด้วยกัน

#### 2.2.1 การใช้พอลิเมอร์ชนิดไวแสงในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Photopolymerization)

วิธีการนี้ถือเป็นวิธีการสร้างต้นแบบที่นิยมใช้มากเป็นอันดับต้น ๆ และมีเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาแตกขยายออกไปเป็นจำนวนมาก และมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทผู้คิดค้น เพื่อให้


มีความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท โดยขนาดของชิ้นงานและโครงสร้างของตัวแบบสามารถทำได้ในระดับไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงหลายเซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาด และคุณสมบัติของเครื่อง RP ที่ใช้เทคนิคที่ถือเป็นพื้นฐานดั้งเดิมในการขึ้นรูปชิ้นงานแบบ Photopolymerization นี้ คือ Stereolithography Apparatus (SLA) คิดค้นโดยบริษัท 3D Systems ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกที่นำเสนอบริการสร้างต้นแบบด้วยการใช้พอลิเมอร์ชนิดไวแสง โดย Chuck Hull ผู้ก่อตั้งบริษัท และเจ้าของสิทธิบัตรวิธีการ SLA นี้ ถือเป็นบิดาแห่งกระบวนการ Stereolithography โดยเครื่อง SLA เครื่องแรกได้ออกสู่ตลาดในช่วงกลางปี พ.ศ.2523 หลักการขึ้นรูปชิ้นงานแบบ Stereolithography คือ การใช้วัสดุประเภทเรซินที่สามารถแข็งตัวได้ เมื่อถูกฉายด้วยแสงหนึ่งม่วง หรือ Ultraviolet(UV) ซึ่งมักจะได้จากเลเซอร์ประเภท UV Lasers ที่ให้แสงในช่วงความยาวคลื่นน้อยกว่า 300 นาโนเมตร โดยชิ้นงานต้นแบบจะถูกสร้างขึ้นทีละชั้น ๆ จากด้านล่างขึ้นด้านบน โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของ Platform ในแนวตั้ง และการสแกน UV เลเซอร์ในแนวราบ เพื่อให้เรซินชนิดไวแสงเปลี่ยนรูปเป็นของแข็งในตาหม่นที่ต้องการ ชิ้นงานที่มีส่วนโค้ง หรือมีความซับซ้อนมากอาจต้องอาศัยการสร้างส่วนรองรับที่เรียกว่า Support ขึ้นมาไปพร้อม ๆ กับการขึ้นรูปตัวชิ้นงานด้วย โดย Support นี้สามารถตัดออกจากภายนอกหลังได้ ชิ้นงานที่ได้หลังจากทำการฉายแสง UV ซ้ำภายหลังจากที่ขึ้นรูปชิ้นงานเสร็จแล้วจะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งดังเช่นพลาสติกหัวไป ซึ่งนอกจากจะสามารถให้รูปทรงทางกายภาพตรงตามแบบในคอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการสร้างต้นแบบแล้วยังจะสามารถใช้ในการทดสอบกลไกการเคลื่อนที่บางอย่างที่ไม่ต้องรับแรงทางกลมาก ๆ ได้ เช่น ส่วนที่เป็นบานพับ จุดหมุนเป็นต้น หรืออาจนำไปใช้งานดังเช่นชิ้นงานพลาสติกจริงได้เลย

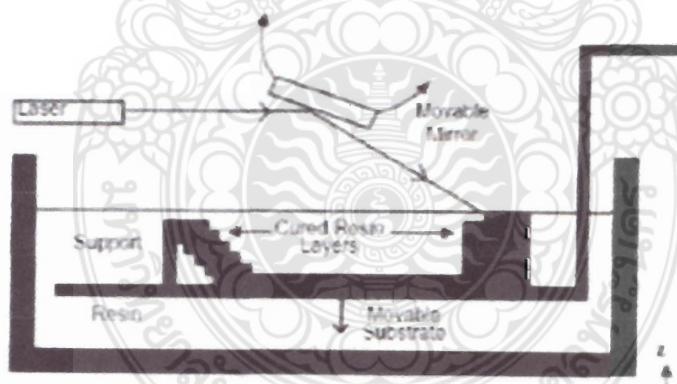

รูปที่ 2.1 การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Stereolithography Apparatus (SLA)

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาต่อมาจากแนวคิดของ SLA ให้มีความแตกต่างและเหมาะสมกับรูปแบบการขึ้นรูปที่ต่างกันไป เช่น Micro-stereolithography โดยบริษัท MicroTEC เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับการสร้างต้นแบบที่มีขนาดเล็กมาก ๆ หรือ วิธีการขึ้นรูปแบบ

PolyJet พัฒนาโดยบริษัท Objet ที่อาศัยการฉีดเรซิ่น ลงบน Platform ด้วยแมงหัวฉีดขนาดเล็ก มากกว่า 1,500 หัวไปพร้อม ๆ กับการใช้แสง UV ในการทำให้เรซิ่น แข็งตัวในทันที ทำให้มี จำเป็นต้องมีถังขนาดใหญ่ในการบรรจุเรซิ่น และจุ่มชิ้นงานทั้งชิ้นลงไปในอ่างเรซิ่นในระหว่างการ ขึ้นรูปดังเช่นที่ใช้กับวิธีการแบบ SLA ทั่วไป

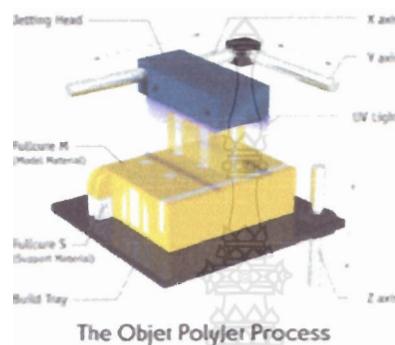


รูปที่ 2.2 ชิ้นงานตัวอย่างที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยวิธี PolyJet

### 2.2.2 การใช้เลเซอร์หรือการในการเชื่อมติดผังวัสดุเข้าด้วยกัน(Sintering / Bonding)

การสร้างต้นแบบด้วยวิธีการนี้จะต่างกับวิธี Photopolymerization ตรงที่ว่าสถานะของ วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานจะอยู่ในรูปของวัสดุผง โดยที่จะจะนิยมใช้ผงพลาสติก เนื่องจากมีจุด หลอมตัวต่ำ ทำให้ง่ายในการขึ้นรูป ขนาดของผงพลาสติกที่ใช้จะมีขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน ซึ่ง ผงวัสดุเหล่านี้จะถูกให้ความร้อนด้วยเลเซอร์บนตำแหน่งที่เป็นหน้าตัดของชิ้นงาน ความร้อนที่ ได้มากพอที่จะทำให้ผง พลาสติกแต่ละเม็ดในบริเวณที่ถูกฉายด้วยเลเซอร์สามารถยึดเกาะติดกันได้ และ ยังสามารถยึดเกาะกับชิ้นที่ขึ้นรูปไปแล้วก่อนหน้าได้อีกด้วยเพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างแข็ง 3 มิติ ตามแบบในคอมพิวเตอร์ โดยทั่ว Platform จะเลื่อนลงเล็กน้อย เพื่อให้ผงวัสดุชุดใหม่ถูกวาด เข้ามาทับผิวที่ถูกให้ความร้อนในชั้นก่อนหน้าสำหรับการ Sintering ในชั้นถัดไป โดยกระบวนการ ขึ้นรูปชิ้นงานแบบนี้จะวนไปเรื่อย ๆ และเมื่อทำการขึ้นรูปจนครบทุกชั้นแล้ว วัสดุผงส่วนเกินที่ไม่ได้ ถูกฉายด้วยเลเซอร์ก็จะถูกปัดหรือพ่นออกไปด้วยลม คงเหลือแต่ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่ ต้องการความเร็วโดยเฉลี่ยในการขึ้นรูปชิ้นงานจะอยู่ที่ประมาณ 10 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะได้ชิ้นงานสูงขึ้น 10 มิลลิเมตร โดยความถูกต้องของชิ้นงานจะอยู่ที่ประมาณ ±0.15 มิลลิเมตร ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของชิ้นงานที่ได้จากการ Sintering คือ ผิวงานที่ได้ค่อนข้าง หยาบ และ ความแข็งแรงของชิ้นงานที่ได้จะต่ำกว่าวิธี Stereolithography ซึ่งจะให้ผิวชิ้นงานที่ เรียบและวัสดุเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่า เทคนิคที่เป็นที่รู้จักสำหรับการขึ้นรูปแบบนี้ คือ Selective Laser Sintering (SLS) พัฒนาโดยบริษัท 3D Systems และ DTM


PolyJet พัฒนาโดยบริษัท Objet ที่อาศัยการฉีดเรซิ่น ลงบน Platform ด้วยแม่พิมพ์หัวฉีดขนาดเล็ก มากกว่า 1,500 หัวไปพร้อม ๆ กับการใช้แสง UV ในการทำให้เรซิ่น แข็งตัวในทันที ทำให้มี จำเป็นต้องมีถังขนาดใหญ่ในการบรรจุเรซิ่น และจุ่มชิ้นงานทั้งชิ้นลงไปในอ่างเรซิ่นในระหว่างการ ขึ้นรูปดังนี้ที่ใช้กับวิธีการแบบ SLA ทั่วไป

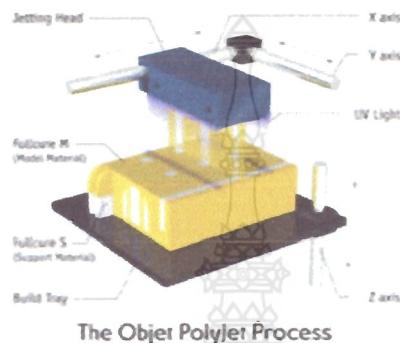

รูปที่ 2.2 ชิ้นงานตัวอย่างที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยวิธี PolyJet

### 2.2.2 การใช้เลเซอร์หรือการในการเชื่อมติดผังวัสดุเข้าด้วยกัน(Sintering / Bonding)

การสร้างต้นแบบด้วยวิธีการนี้จะต่างกับวิธี Photopolymerization ตรงที่ว่าสถานะของ วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานจะอยู่ในรูปของวัสดุผุ โดยทั่วไปจะนิยมใช้ผงพลาสติก เนื่องจากมีจุด หลอมตัวต่ำ ทำให้ง่ายในการขึ้นรูป ขนาดของผงพลาสติกที่ใช้จะมีขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน ซึ่ง ผงวัสดุเหล่านี้จะถูกให้ความร้อนด้วยเลเซอร์บนตำแหน่งที่เป็นหน้าตัดของชิ้นงาน ความร้อนที่ ได้มากพอที่จะทำให้ผง พลาสติกแต่ละเม็ดในบริเวณที่ถูกฉายด้วยเลเซอร์สามารถถ่ายเททางติดกันได้ และ ยังสามารถถ่ายเททางตัวชิ้นที่ขึ้นรูปไปแล้วก่อนหน้าได้อีกด้วยเพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างแข็ง 3 มิติ ตามแบบในคอมพิวเตอร์ โดยตัว Platform จะเลื่อนลงเล็กน้อย เพื่อให้ผงวัสดุหดใหม่ถูกกว่าเดิม เข้ามาทับผิวที่ถูกให้ความร้อนในชั้นก่อนหน้าสำหรับการ Sintering ในชั้นถัดไป โดยกระบวนการ ขึ้นรูปชิ้นงานแบบนี้จะวนไปเรื่อย ๆ และเมื่อทำการขึ้นรูปจนครบทุกชั้นแล้ว วัสดุผงส่วนเกินที่ไม่ได้ ถูกฉายด้วยเลเซอร์ก็จะถูกปัดหรือพ่นออกไปด้วยลม คงเหลือแต่ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ตามแบบที่ ต้องการความเร็วโดยเฉลี่ยในการขึ้นรูปชิ้นงานจะอยู่ที่ประมาณ 10 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะได้ชิ้นงานสูงขึ้น 10 มิลลิเมตร โดยความถูกต้องของชิ้นงานจะอยู่ที่ประมาณ  $\pm 0.15$  มิลลิเมตร ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของชิ้นงานที่ได้จากการกระบวนการ Sintering คือ ผิวงานที่ได้ค่อนข้าง หยาบ และ ความแข็งแรงของชิ้นงานที่ได้จะต่ำกว่าวิธี Stereolithography ซึ่งจะให้ผิวชิ้นงานที่ เรียบและวัสดุเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่า เทคนิคที่เป็นที่รู้จักสำหรับการขึ้นรูปแบบนี้ คือ Selective Laser Sintering (SLS) พัฒนาโดยบริษัท 3D Systems และ DTM

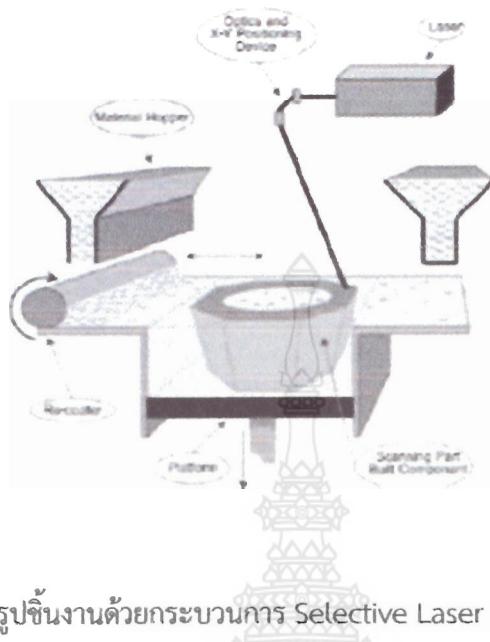


รูปที่ 2.3 ขั้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Selective Laser Sintering (SLS)

นอกจากการใช้เลเซอร์ในการให้ความร้อน เพื่อให้วัสดุถูกเชื่อมติดกันแล้ว ยังมีเทคนิคที่ใช้วิธีการพ่นกาว เพื่อให้ผงวัสดุเกิดติดกันเป็นโครงสร้างที่ต้องการ วิธีที่ว่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยี เมส-ชาชูเซต์ส ในชื่อ Three Dimensional Printing (3DP) ต่อมาได้รับการพัฒนา และทำตลาดโดยบริษัท Z Corporation หลักการของ 3D Printing นี้ จะคล้ายคลึงกับการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Inkjet ทั่วไป กล่าวคือ การประสานจะถูกพ่นออกจากหัวฉีดขนาดเล็กลงไปยัง Platform ที่มีผงแบ่งเกลี่ยเตรียมเอาไว้ การขึ้นรูปจะทำไปทีลังชั้น เนื่นเดียวกับกระบวนการสร้างต้นแบบเร็วแบบอื่น ๆ แต่ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถที่จะให้สักขีนงานได้โดยการฉีดพ่น กาวที่ได้รับการผสมสีต่าง ๆ ลงไปดังเช่นการพิมพ์สีด้วยเครื่องพิมพ์ Inkjet ทำให้เราสามารถสร้างชิ้นงานที่เที่่นรูปทรงและสีสันของตัวงานไปได้พร้อม ๆ กันอย่างไรก็ตาม ชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการนี้ค่อนข้างเบาบางมากกว่าชิ้นงานที่ได้ จากริช Stereolithography ดังนั้นชิ้นงานที่ได้จะเหมาะสมสำหรับการทำขึ้นมาเพื่อเป็น Concept Prototype มากกว่าจะเป็น Functional Prototype

### 2.2.3 การตัดและติดแผ่นวัสดุทีละชั้น (Layer Laminate Manufacturing)

การขึ้นรูปดันแบบด้วยวิธีการนี้ ถือได้ว่ามีความ慢ยมากที่สุดในแบบของการ นั่นคือ การตัดและติดแผ่นวัสดุที่มักหากาจากกระดาษ โดยที่ด้านหนึ่งถูกเคลือบด้วยการที่จะติดเมื่อได้รับความร้อน จากการตัดและติด วัสดุจะถูกตัดด้วยเลเซอร์ให้ได้รูปร่างตามพื้นที่หน้าตัดของตัวแบบ ในส่วนนั้น ๆ แผ่นวัสดุแต่ละแผ่นจะซ้อนติดกันเป็นชั้น ๆ จนได้ชิ้นงาน ตามต้องการ เทคนิคการขึ้นรูปเช่นนี้ รู้จักกันแพร์ทลาร์ในชื่อ Laminated Object Manufacturing (LOM) ซึ่งคิดค้นโดยบริษัท Cubic Technologies แผ่นวัสดุที่เตรียมไว้เป็นม้วนจะเคลื่อนที่ผ่าน Platform และถูกตัดตามแบบด้วย เลเซอร์ บริเวณที่ไม่ใช่ส่วนของชิ้นงานจะถูกตัดเป็นตารางเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการแกะออกเมื่อทำ

## การขึ้นรูปเสริจสมบูรณ์

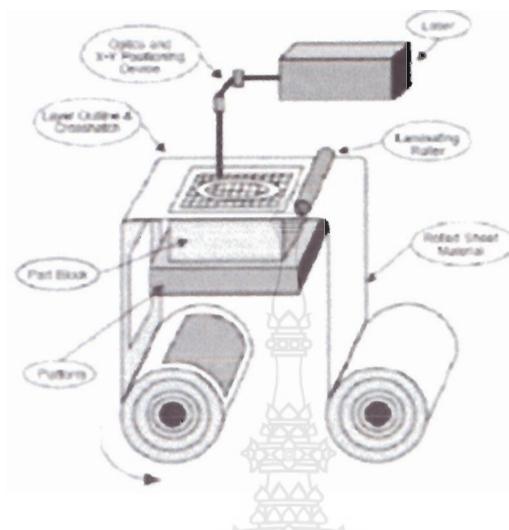


รูปที่ 2.4 ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Laminated Object Manufacturing (LOM)

จากแนวคิดการตัดแผ่นวัสดุแล้วซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานก็ยังถูกพัฒนาออกไปเป็นเทคโนโลยีน่าสนใจ เช่น การใช้แผ่นโลหะ หรือ พลาสติกแทนการใช้กระดาษ เพื่อสร้างเป็นชิ้นงานตั้งต้นสำหรับใช้ในกระบวนการตัดวัสดุทั่วไป อย่างเช่น กระบวนการ Layer Milling Process (LMP) ที่พัฒนาโดยบริษัท Zimmermann ซึ่ง การเตรียมวัสดุ ตั้งต้นในลักษณะนี้จะช่วยลดเวลาในการบูรณาการกัด และลดปริมาณเศษตัดลงไปได้อย่างมาก เช่น การกัดชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นช่องกลางหรือ ถังขนาดใหญ่ ๆ

### 2.2.4 การใช้พลาสติกร้อนเรียงตัวชั้นเป็นชิ้นงาน (Extrusion Processes)

การสร้างตัวชั้นแบบอีกวิธีการหนึ่ง คือ การใช้เส้นพลาสติกที่ถูกห้าให้ร้อนนามาเรียงเป็นโครงสร้างชั้นมาเป็นชั้น ๆ โดยส่วนที่เป็นชิ้นงานและส่วนรองรับจะใช้เส้นพลาสติกและรูปแบบการเรียงที่ต่างกัน โดยส่วนที่ทางหน้าที่รองรับนั้นจะช่วยเสริมความมั่นคงของชิ้นงานในระหว่างการขึ้นรูปและจะถูกเอาออกภายหลังจากที่ชิ้นงานได้รับการขึ้นรูปจนเสริจสมบูรณ์แล้ว เทคนิคนี้ที่นิยมใช้ในกระบวนการขึ้นรูปแบบนี้ คือ Fused Deposition Modeling (FDM) พัฒนาโดยบริษัท Stratasys

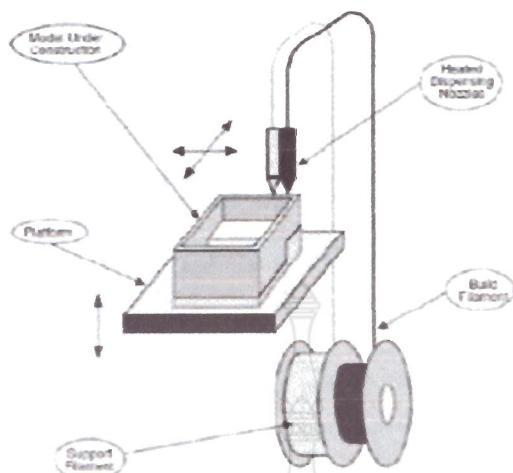

รูปที่ 2.5 ขั้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ Fused Deposition Modeling (FDM)

อย่างไรก็ตาม ผู้ชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้จะค่อนข้างหยาบ เมื่อเทียบกับวิธี SLA เนื่องจากการขึ้นรูปที่เกิดจากการเรียงตัว และเชื่อมติดกันของเส้นพลาสติกขนาดเล็กเป็นชั้น ๆ สำหรับความแข็งแรงของชิ้นงานที่ได้ก็มีมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดพลาสติกที่นำมาใช้ โดยพลาสติกที่นิยมนำมาใช้ในกระบวนการนี้ เช่น พลาสติก ชนิด ABS หรือ Polycarbonate เป็นต้น ชิ้นงานที่ได้จะมีความแข็ง แรงพอสมควร และสามารถนำไปใช้ ทดสอบการใช้งานในลักษณะ Functional Prototype ได้ใกล้เคียงชิ้นงานพลาสติกจริง


นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการสร้างต้นแบบเร็วในลักษณะเดียวกันนี้โดยอาศัยเทคโนโลยี Inkjet เข้ามาร่วมด้วย นั่นคือ การหลอมพลาสติกและพ่นออกมารูปเป็นหยดพลาสติกหลอมเหลวขนาดเล็ก ๆ ให้เกาะตัวกันทีละชั้นไปจนเกิดโครงสร้างที่ต้องการ เทคนิคนี้เรียกว่า Multi-jet Modeling (MJM) คันโดยบริษัท 3D Systems ซึ่งมีหลักการคล้ายกับวิธี PolyJet ของ Objet แต่ต่างกันที่ลักษณะการทำให้พลาสติกแข็งตัวเกิดเป็นโครงสร้างของชิ้นงาน

#### 2.2.5 Rapid Prototy ในงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ

การสร้างต้นแบบด้วยกระบวนการนี้ยังสามารถใช้ปั๊ม หรือ Wax เป็นวัสดุในการขึ้นรูปได้อีกด้วย ซึ่งมีผลดีในแง่ของความสามารถในการนำกลับเข้ามาใช้ใหม่ และนอกจากการสร้างชิ้นงานชิ้นมาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในลักษณะ Conceptual Prototype แล้ว ชิ้นงาน Wax ที่ได้ยังจะสามารถนำไปใช้ในเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการหล่อโลหะ ที่ต้องการรายละเอียดของชิ้นงานมาก (Precision Casting) อย่างกระบวนการ Lost-Wax ซึ่งนิยมมากในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ ซึ่งให้ความละเอียดของผู้ชิ้นงานได้ค่อนข้างดีซึ่งปัจจุบันนิยมทำกันอย่างแพร่หลาย 2 แบบด้วยกัน

แบบที่ 1 ชิ้นงานที่สามารถนำไป Lost-Wax และสามารถนำไปหล่อตัวเรือนได้เลย ต้นแบบตัวเรือนที่ได้จากเครื่อง RP ด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติสามารถ Lost-Wax ได้โดยตรงโดยกระบวนการอบเข้าปูน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่จะผลิตวัตถุดิน

แบบที่ 2 ชิ้นงานที่ไม่สามารถนำไป Lost-Wax ได้ แต่นำไปทำแม่พิมพ์ยางได้ มีคุณสมบัติที่แข็ง

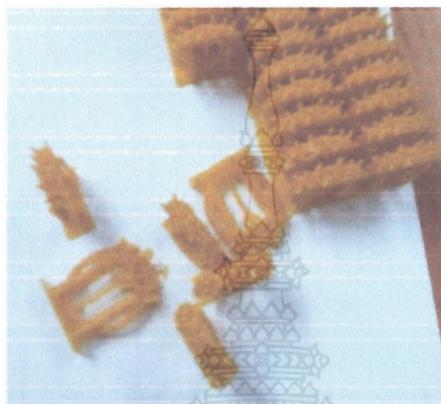

รูปที่ 2.6 ชิ้นงานจากเครื่อง RP ที่สามารถนำไป Lost-Wax ได้



รูปที่ 2.7 ชิ้นงานจากเครื่อง RP ที่ไม่สามารถนำไป Lost-Wax ได้ แต่นำไปทำแม่พิมพ์ยาง

### 2.3 ปูน沙หารับหล่อเครื่องประดับ

การหล่องานเครื่องประดับนิยมใช้วิธีการหล่อแบบอินเวสเมนต์ (Investment Casting) หรือเรียกอีกชื่อว่า การหล่อแบบประณีตงานหล่อ ประเภทนี้จะได้ผิวชิ้นงานที่ มีความละเอียดสูงเมื่อเทียบเทียบกับงานหล่อประเภทอื่น การศึกษาสมบัติของปูนเจี๊ยบความสำคัญกับการหล่ออย่างยิ่ง คือปูนควรจะทนทานต่ออุณหภูมิของโลหะในระหว่างการหล่อ เนื้อปูนที่จะหล่อจะทำให้ผิวงานดีจากการหล่อ การควบคุมการเติบโตของผลึกในปูนเพื่อให้ได้ผิวนิ่มปูนที่ดีเหมาะสมสำหรับเป็น

แม่พิมพ์ปูนที่ สามารถการควบคุมอุณหภูมิ ของปูนในระหว่างการหล่อเพื่อให้น้ำโลหะไหลเข้าแบบ ได้อย่างเหมาะสม และการเลือกชนิดปูนที่ไม่ทำปฏิกิริยา กับโลหะระหว่างการหล่อเป็นต้น ปูนที่ใช้ ในงานหล่อเครื่องประดับ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ แยกตามประเภทวัสดุของปูนคือ ปูนยิปซัม บอนด์ (Gypsum bonded Investment) ปูนฟอสเฟตบอนด์ (Phosphate bonded Investment) และปูนแบบอลูมินา- แมกนีเซียม (Alumina-maganesia Investment)

### 1 ปูนยิปซัมบอนด์ (Gypsum Bonded Investment)

บูนยิปซัมบอนด์ เป็นสารรับงานหล่อโลหะ เงิน ทอง หรือทองเหลือง โดยส่วนใหญ่จะ ทำงานหล่อเครื่องประดับจะนิยมใช้ปูนหล่อประเภทนี้ เนื่องจากมีราคาและคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการ หล่อโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวไม่เกิน 1200 องศาเซลเซียส ส่วนผสมของปูนยิปซัมบอนด์แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มคือ วัสดุที่นิยมประกอบด้วยชิลิกา คริสโตบาลไลต์ (Cristoballite) เป็นต้น และ กลุ่มวัสดุที่มีสมบัติเป็นตัวบinder (binder) คือ ผงยิปซัม ที่มีชื่อทางเคมีว่า แคลเซียมซัลไฟเต้ไฮเดรต (Calcium sulfate hemihydrate) และส่วนผสมอื่น ๆ เพิ่มตามแต่ละสูตรของการผลิต

### 2 ปูนฟอสเฟตบอนด์ (Phosphate bonded Investment)

ปูนฟอสเฟตบอนด์ เป็นสารรับงานหล่อโลหะที่ต้องใช้อุณหภูมิสูง เช่น แพลตินัม สเตนเลสสตีล และ titan ทันทานต่อการหล่อโลหะที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงกว่า 1200 องศาเซลเซียส ส่วนผสมของปูนฟอสเฟตบอนด์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ วัสดุที่นิยมประกอบด้วยชิลิกา และกลุ่ม วัสดุที่เป็นธาตุยูดคิโอเกลือสไฟต์ หรือ ออกไซด์ ของกรดฟอสฟอริก โดยทั่วไป ใช้ไมโนแอมโนเนียม ฟอสเฟต แมกนีเซียมออกไซด์ และส่วนผสมอื่น ๆ เพิ่มเติมตามแต่ละสูตรของการผลิตปูนฟอสเฟต

### 3 ปูนอะลูมินา-แมกนีเซียม (Alumina-maganesia Investment)

ปูนฟอสเฟตบอนด์ จะทนต่ออุณหภูมิสูง เช่น งานหล่อให้ทานเนียม แต่ระหว่างการหล่อด้วย พิมพ์ปูนฟอสเฟตบอนด์ อาจมีก้าขึ้น ทำให้ปูนฟอสเฟตบอนด์คงไม่เหมาะสมสำหรับงานให้ทาน เนื่อง เพราะโลหะให้ทานเนียมไวต่อการทapaปฏิกิริยา กับออกซิเจนเกิดเป็นออกไซด์ ด้วยเหตุนี้จึงมี การนำปูนอะลูมินา-แมกนีเซียมซึ่งเป็นปูนที่ค่อนข้างเสถียรจากทันธงอะลูมินาและแมกนีเซียม มาใช้หล่อ ให้ทานเนียม นอกจากนี้ยัง สามารถนำไปหล่อ โลหะประแทกอีกด้วย ได้ เช่นนิกเกิล โคบล็อตโคโรเมียม เป็นต้น ส่วนผสมของปูนอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม ประกอบไปด้วยวัสดุที่จาก ปูนของอะลูมินา กับแมกนีเซียมซึ่งมีสารที่เป็นตัวบinder ที่สามารถหลักกันได้แก่ แมกนีเซียมอะซิเตต (Magnesium acetate) ปูนเซอร์คونเนียม (Zirconia cement) ปูนแมกนีเซียม (Magaesia cement) ชิลิกาเจลหรือวันชิลิกา (Colloidal sillcate) เอธิลชิลิกเกต (Ethyl sillcate)



รูปที่ 2.8 ตัวอย่างปูนสำหรับหล่อตัวเรือนเครื่องประดับที่มีจำหน่ายภายในประเทศ

### 2.3.1 การทำแม่พิมพ์ปูนหล่อ

หลังจากการเตรียมต้นเทียนเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำแม่พิมพ์ปูนหล่อ ซึ่ง เป็นแม่พิมพ์สุดท้ายที่จะนำไปหล่อโลหะ และเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเกิดเหตุ ผิดพลาดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ และที่สำคัญผู้ปฏิบัติอาจไม่ทราบว่าอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งเป็น การสูญเสียแรงงาน ค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากเทปูนหล่อแบบทุ่มตันที่ย่นแล้ว ผู้ปฏิบัติ ไม่อาจทราบว่าแม่พิมพ์นั้นมีสภาพเป็นอย่างไร เช่น ตัวแบบเทียนอาจหลุดออกจากตันเทียน หรือตัวแบบ เทียนอาจถูกปูนหล่อซึ่งมีน้ำหนักมากบีบให้เสียรูปทรง ดังนั้นการหล่อเครื่องประดับจึงต้องการความ ประณีต ความสวยงาม และลวดลายละเอียดของพื้นผิว แม่พิมพ์ปูนหล่อจะต้องถ่ายทอดลักษณะพิเศษ ดังกล่าวจากตันแบบ ไปสู่ชิ้นงานหล่อ ด้วยเหตุนี้การหล่อเครื่องประดับจึงมีผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ และ ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ปูนขึ้นมาให้เฉพาะสำหรับการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ

ปูนหล่อ เป็นปูนชนิดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำแม่พิมพ์โดยเฉพาะ มีลักษณะพิเศษ คือ ทน ความร้อนสูง ผิวละเอียด มีความแข็งแรงมาก แต่สามารถหุงทำลายได้ง่าย ซึ่งเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ที่ดี ในปัจจุบันมีผู้ผลิตจำนวนมากได้ผลิตปูนหล่อแบบหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าดีข้อเสียในการใช้งานแตกต่างกันไป

#### สูตรการทำตราส่วนของปูนหล่อ

ปริมาตรของกระบอกหล่อ (V)  $\times 1.2 + (20 \text{ เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักปูนหล่อทั้งหมด})$

ปริมาตร (CC) =  $1.2 \text{ CC / กรัม}$

20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักปูนหล่อทั้งหมด = การเพื่อสำหรับความสูญเสียของส่วนผสมที่เกิดจาก การดูดอากาศออกจากร่องปูนและส่วนที่ติดกับภาชนะ

#### สูตรการทำตราส่วนผสมของน้ำ

ปริมาณน้ำ =  $37-40 \text{ เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักปูนหล่อ}$

หมายเหตุ ปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับประเภทของปูนหล่อ

### ขั้นตอนการผสมปูนหล่อแบบ

- คำนวณน้ำหนักของปูนหล่อแบบตามสูตร และหาอัตราส่วนน้ำตาม
- เทน้ำสะอาดลงในชามอ่างยางสำหรับผสมค่อยๆ เทปูนลงในน้ำสะอาด และใช้พาย พลาสติก คนผสมให้ทั่ว กัน ข้อควรระวังคือ ห้ามเทน้ำลงในปูนขณะผสม เนื่องจากปูนหล่อจะลักษณะเป็นผลลัพธ์ เมื่อเทน้ำลงไปบริเวณหนึ่งของปูนหล่อแบบ ปูนจะซึมซับน้ำไว้อย่างรวดเร็วทำให้ส่วนอื่นๆ ของ ปูนที่ไม่ได้รับน้ำจะทำการผสมได้ยาก และส่วนผสมมักจะเสียหาย เนื่องจากน้ำไม่สามารถกระจายไปสมกับ ปูนทั้งหมด
- นำส่วนผสมเข้ากันในเครื่องผสมปูนหล่อใช้เวลา 1-1.30 นาที
- นำส่วนผสมเข้าเครื่องดูดอากาศออกจากภายนอกในเนื้อปูนหล่อ พร้อมทั้งมีการสั่นใช้เวลา ประมาณ 1-2 นาที
  - นำส่วนผสมเหลงในระบบอกรที่มีตันเทียนติดตั้งอยู่ภายใน และประกอบกับฐานยางเรียบร้อย แล้ว เทส่วนผสมของปูนลงในระบบอกรโดยเทลงทางด้านข้างของระบบอกร หากเทลงตรงกลางบนตันเทียน โดยตรง ปูนหล่ออาจทำให้ตันเทียนเสียหายได้
  - ระบบอกรที่เทปูนหล่อแล้วข้าเครื่องดูดอากาศใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที
  - เติมส่วนผสมของปูนหล่อให้เต็ม เนื่องจากดูดอากาศออกจากการเนื้อปูนทำให้ส่วนผสม ของปูนหล่อบางส่วนกระเด็นออกจากระบบอกรหล่อ จึงต้องเติมให้เต็ม
  - เมื่อมีการเทปูนหล่อแบบลงในระบบอกรเรียบร้อยแล้วให้นำระบบหล่อไปตั้งฝั่งไว้ในที่ร่ม เมื่อปูนหล่อเริ่มแห้งให้ตักแต่งปูนหล่อแบบให้เรียบร้อยเสมอของระบบอกรหล่อ ใน การผสมปูนหล่อแบบ ตามขั้นตอนดังกล่าวมีความสำคัญมากต้องรับดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที เพื่อระปูนหล่อแบบจะแห้งและแข็งตัวเร็ว การดูดอากาศออกจากการเนื้อปูนหล่อจะกระทำได้ยาก ดังรูปที่ 2.29



รูปที่ 2.9 แสดงการผสมปูนหล่อ

### ข้อควรระวังในการผนปูนหล่อ

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผนปูนหล่อ ควรเลือกอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุที่ไม่มีเศษหรือเสี้ยนที่จะหลุดเข้าไปผสมกับส่วนผสมของปูน
- การลัดหรือการข้ามขั้นตอน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่องานหล่อได้ เช่น การดูดฟองอากาศน้อยเกิดไป เป็นต้น
- ในขณะดูดอากาศอาจจะต้องมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลา เพื่อให้อากาศที่แทรกตัวอยู่ลึกๆ ถูกกระตุนให้หลอยเข้ามาที่ผิวน้ำของส่วนผสมและถูกดูดออกไป

#### 2.3.2 การอบเผาเม่พิมพ์ปูนหล่อ

การอบเผาเม่พิมพ์ปูนหล่อ เป็นขั้นตอนที่อาจเรียกว่าเป็นการเตรียมเม่พิมพ์สำหรับการหล่อโลหะเพื่อปรับอุณหภูมิของเนื้อปูนหล่อให้เหมาะสมกับน้ำโลหะ ดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 แสดงการอบเบ้าปูนหล่อ

ในการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิของเม่พิมพ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อรับการฉีดน้ำโลหะเข้าไปในโครงแบบ ความเผ็ดพลาดในการควบคุมอุณหภูมิจะก่อให้เกิดรูพรุน ขันบนชิ้นงานได้ง่าย หรือเกิดผลลัพธ์ ทำให้การหล่อไม่สำเร็จ เช่น ถ้าอุณหภูมิของเม่พิมพ์ต่ำเกินไป น้ำโลหะที่ฉีดเข้าสู่โครงแบบจะแข็งตัวก่อนที่จะแทรกไปตามรายละเอียดของแบบทำให้การหล่อไม่สมบูรณ์ หรือที่เรียกว่าหล่อไม่เต็ม ขณะเดียวกันถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้น้ำโลหะที่ฉีดเข้าไปอยู่ในสภาพของเหลวมากกว่าปกติ จะส่งผลให้เกิดรูพรุนขึ้นบนผิวชิ้นงานได้

จุดประสงค์ในการอบเม่พิมพ์ปูนหล่อ

- 1) เพื่อกำจัดตัวแบบเทียน และส่วนของเทียน ทั้งหมดออกจากเม่พิมพ์ปูนหล่อทำให้เม่พิมพ์ปูนหล่อเกิดเป็นโครงแบบที่น้ำภายใน พร้อมทางเดินน้ำโลหะ

2) เพื่อเตรียมอุณหภูมิของระบบอุ่นให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในการหล่อโลหะทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในขณะทำการหล่อโลหะ การอบเผาเม็ดพิมพ์ปูนหล่อ เพื่อชัด กำลังเดี่ยน น้ำมันจะใช้ระบบไอน้ำในการระบายเที่ยน ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ  $100^{\circ}\text{C}$  เที่ยนประมาณ 90 % ในกระบวนการหล่อจะลดความร้อนและให้อุ่นทางปากเม็ดพิมพ์ปูนหล่อ ซึ่งเกิดจากส่วนด้านบนของฐานยัง เมื่อกำจัดเที่ยนจะนำมารอกแล้วจึงนำเม็ดพิมพ์เข้าอบในเตาอบต่อไป

แหล่งกำเนิดความร้อน ความร้อนที่ใช้ในการอบมาจากความไฟฟ้าภายในเครื่องความร้อนนี้ นำมายังไอน้ำในการอบสูงสุดถึงประมาณ  $1200^{\circ}\text{C}$

### 2.3.3 ความสมดุลของอุณหภูมิ

1) ขั้นงานบาง เป็นขั้นงานที่มีโครงแบบและเล็ก ช่องทางน้ำโลหะจะแทรกเข้าไปได้เต็มโครงแบบ ดังนั้นน้ำโลหะจะต้องมีลักษณะเหลี่ยมๆ และต้องเย็บตัวห้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่น้ำโลหะแทรกตัวเข้าไปในที่แคบๆ ได้ทั่วถึง น้ำโลหะจะต้องมีอุณหภูมิสูง ดังนั้นเม็ดพิมพ์จะต้องมีอุณหภูมิสูงขนาดไปด้วย

2) ขั้นงานหนา เป็นขั้นงานที่มีโครงแบบใหญ่กว่า น้ำโลหะจะแทรกตัวเข้าไปได้เร็ว อุณหภูมิของน้ำโลหะจะมีอุณหภูมิต่ำได้ การเตรียมเม็ดพิมพ์จะสามารถใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าขั้นงานที่มีขนาดเล็กและมากกว่า

3) อุณหภูมิหล่อของโลหะแต่ละชนิดข้างต้น เป็นอุณหภูมิโดยประมาณนิ่องจากโลหะผสานแต่ละชนิด จะมีสัดส่วนการผสมที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ผลิต

4) ในการอบเผาเม็ดพิมพ์ ควรคงที่อุณหภูมิหล่อไว้อย่างน้อย  $\frac{1}{2}$  ชั่วโมง ก่อนทำการหล่อเพื่อให้สัดส่วนต่างๆ ของเม็ดพิมพ์มีความร้อนใกล้เคียงกันมากที่สุด

5) อุณหภูมิของเม็ดพิมพ์ จะขึ้นกับขนาดของเม็ดพิมพ์และรายละเอียดของแบบว่ามีขนาดและรายละเอียดหัวช้อนเพียงใด โดยที่น้ำหนักต้องการอุณหภูมิสูงกว่าขั้นงานใหญ่

6) ในการหล่อโลหะ ถ้าพบว่าน้ำโลหะเข้าสู่โครงแบบไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในส่วนที่มีความละเอียดมาก ๆ ให้เพิ่มอุณหภูมิของเม็ดพิมพ์ก่อน การเพิ่มอุณหภูมิของน้ำโลหะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง

7) ในการอบเผาเม็ดพิมพ์ ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมที่ดีพอ ให้สังเกตที่บริเวณปากทางเข้า-ออก ของน้ำโลหะเม็ดพิมพ์ ถ้าบริเวณนั้นมีจุดสีน้ำตาลเข้มและมีเปลวไฟฟูออกมากจากภายในโครงแบบแสดงว่าเที่ยนภายในถูกแก้ไขแล้ว แต่ถ้าบริเวณปากทางเข้าและ出口ของน้ำโลหะของเม็ดพิมพ์มีสีขาวนวล แสดงว่าเที่ยนภายในถูกแก้ไขโดยสมบูรณ์

8) แก๊สหรือควันที่ระเหยออกมานะในขณะอบเผาเม็ดพิมพ์เป็นแก๊สพิษ ควรหากางป้องกันและหลีกเลี่ยงการสูดดม

### 2.3.4 การใช้เครื่องอบเผาเม็ดพิมพ์ปูนหล่อ

1) การเปิด - ปิดเครื่อง เตาอบเผาเม็ดพิมพ์มี 2 ชนิด คือเตาไฟฟ้าและเตาที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ส่วนประกอบที่สำคัญ คือห้องอบเผาซึ่งมีหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้ ภายในห้องเผาจะมีปล่องสำหรับระบายควันออกจากห้อง ซึ่งมีการต่อปล่องนี้ออกจากห้องปฏิบัติงาน เพราะควันที่ออกจากการอบเผาจะเป็นควันพิษ นอกจากนี้ยังมีชุดควบคุมอุณหภูมิของเตา ซึ่งมีทั้งชนิดที่ควบคุมด้วยมือ และ

ชนิดควบคุมอัตโนมัติ เตาอบเผาแม่พิมพ์จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  $1200^{\circ}\text{C}$  ในการใช้งานจะต้องคำนึงถึงส่วนของอุณหภูมิและเวลาในการอบการควบคุมอุณหภูมิและเวลาจะต้องกระทำไปพร้อมกัน


2) การตั้งอุณหภูมิในการอบ อุณหภูมิหล่อโลหะจะต้องมีความสมดุลกับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ ปูนหล่อ เนื่องจากในการหล่อโลหะแม่พิมพ์ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับน้ำโลหะครึ่งอุณหภูมิที่ไม่แตกต่างกันมากนัก มิฉะนั้นแม่พิมพ์จะแตกเสียหายได้ อนึ่งโลหะแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิหลอมละลายแตกต่างกัน ดังนั้นอุณหภูมิหล่อหรืออุณหภูมิของแม่พิมพ์ จึงต้องมีความแตกต่างกันตามชนิดของโลหะด้วย อาจสรุปได้ว่า ดังนี้คือ SILVER มีอุณหภูมิหล่อประมาณ  $426 - 454^{\circ}\text{C}$



รูปที่ 2.11 แสดงการจัดเรียงเบ้าปูนหล่อเข้าสู่เตาอบ

3) การตั้งเวลาในการอบ ในการอบเผาแม่พิมพ์ มีสูตรการอบเผาหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคผู้ปฏิบัติสรุปหลักการอบเผาอย่างกว้างๆ ได้ดังนี้

- เพิ่มอุณหภูมิขึ้นอย่างช้าๆ
- ในบางอุณหภูมิที่สำคัญๆ หรือในกรณีที่มีกรอบเผาไม่เหมือนกันให้คงอุณหภูมนั้นไว้ เพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง
- ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นกับขนาดของแม่พิมพ์ ปริมาณแม่พิมพ์และประสิทธิภาพของเตาอบเผาแม่พิมพ์

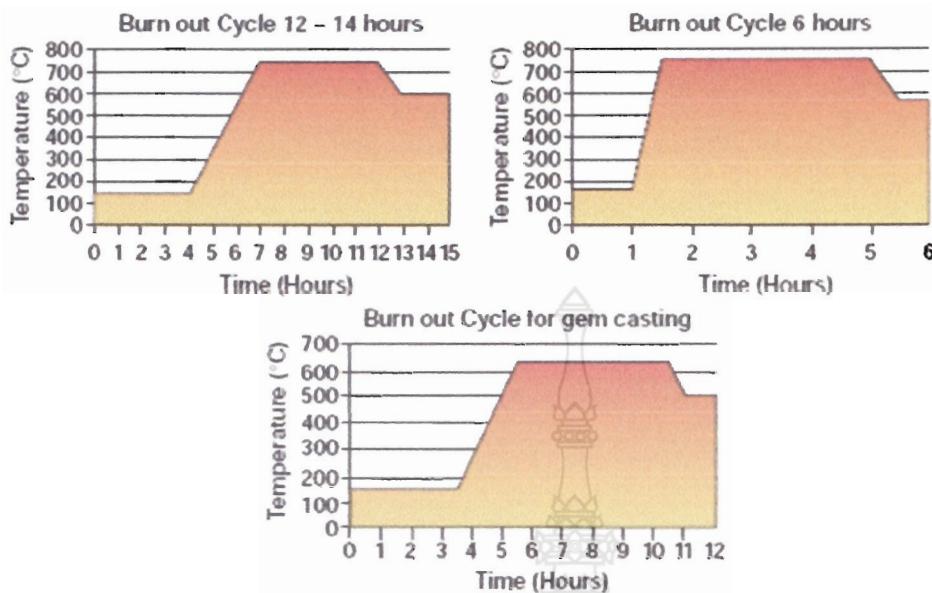

รูปที่ 2.12 แสดงอุณหภูมิที่ใช้การทำงานของเครื่องอบ

การอบแม่พิมพ์ปูนหล่อ จากแผนภูมิที่ 2.12 ในการกำหนดอุณหภูมิและระยะเวลาแต่ละช่วง นั้นต้องพิจารณาถึงอุณหภูมิหล่อและปฏิกริยาต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1) ทฤษฎีการอบแม่พิมพ์ ในการอบแม่พิมพ์ จะมีปฏิกริยาทางเคมีเกิดขึ้น ซึ่งพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้

- ในการอบเอาแม่พิมพ์ ควรเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอย่างช้าๆ ในระยะแรกจนถึงประมาณ 200 °C เมื่อจากในแม่พิมพ์ มีน้ำเป็นส่วนประกอบ เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 100 °C น้ำจะกลายสภาพเป็นไอ้น้ำ และแพร่ตัวออกตามช่องว่างของเนื้อปูนหล่อ หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โน่นจะขยายตัว โดยมี อัตราการขยายตัวเร็วกว่าปูนหล่อ การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้เอง ทำให้เกิดแรงดันภายในปูนหล่อ ถูกดลایต์ต่าง ๆ ของแม่พิมพ์จะเกิดความเสียหาย และร้ายแรงที่สุดถึงขั้นทำให้แม่พิมพ์แตกร้าวได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อจากน้ำในแม่พิมพ์ส่วนผสมของสารเคมีจากปูนหล่อ มีไออกซ์ในรูปของน้ำบริสุทธิ์ ดังนั้นจุลทรรศน์น้ำจะกลายเป็นไอ อาจต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 200 °C ที่เดียว

- ในการอบที่ไม่มีการนึ่งเทียน ก่อน แต่นำแม่พิมพ์เข้าอบเผาในเตาอบโดยตรงนั้น ไม่ ควรนำแม่พิมพ์เข้าอบในขณะที่เตาอบยัง แต่ควรนำเข้าในขณะที่ภายในเตาอบมีอุณหภูมิประมาณ 150 °C นั้นคือควรทำการอุ่นเตาอบก่อนนำแม่พิมพ์เข้าไปอบเผาเนื่องจากในขณะที่เตาอบยัง เมื่อเริ่มต้นให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิประมาณ 80 °C เทียนจะเริ่มละลายกลอยเป็นช่องเหลว ส่วนหนึ่งจะเริ่มในลักษณะทางปากทางเข้า แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ภายใต้โครงแบบ ขณะเดียวกันปูนจะเริ่มขยายตัวทำให้รูพรุน

หรือซ่องว่างของเนื้อปูนหล่อトイเข็น ปูนหล่อจะทำตัวเป็นฟองน้ำดูดซับเทียน ที่มีลักษณะเป็นของเหลวเข้าไปในเนื้อปูนหล่อ และกำจัดออกให้หมดได้ยากแต่ถ้านำแม่พิมพ์เข้าเตาอบในขณะที่เตามีอุณหภูมิประมาณ 150 °C เทียน จะละลายเป็นของเหลวอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นจะกลایเป็นไอ้น้ำ และขยายตัวดันให้เทียน หล่อออกจากแม่พิมพ์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย

- ในการอบเผาแม่พิมพ์ หลังจากเทียนส่วนใหญ่หล่อออกจากทางเข้าและออกของน้ำโลหะ จะมีเทียนอีกส่วนหนึ่งที่ถูกเผาจนลายเป็นชิ้นเล็ก ซึ่งสามารถกำจัดออกจนหมด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มถึงประมาณ 700 °C โดยในการเผาใหม่ขึ้นแล้ว ซึ่งมีสถานะเป็นครรภ์บนจะทำปฏิกิริยาออกซิเจน (O) ในอากาศ ทำให้ได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สพิษ

- ในการอบเผา เตาจะมีอุณหภูมิเพิ่มเร็วกว่าอุณหภูมิของระบบอุ่นหล่อ โดยเฉพาะภายในโครงแบบ ซึ่งยังมีส่วนผสมของน้ำอุ่นในเนื้อปูนหล่อ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ผิวระบบอุ่นหล่อ กับภายในโครงแบบ อาจแตกต่างกันถึง 50 °C ดังนั้นก่อนการหล่อจึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมิหล่ออย่างน้อย ½ ชั่วโมง ก่อนหล่อโลหะ

- ถ้าแม่พิมพ์ถูกเผาใหม่ที่อุณหภูมิ 800 °C ยิ่งชั้มชีงเป็นส่วนประกอบสำคัญของปูนหล่อ จะแตกตัวออกเป็นชั้ลเฟอร์ไดออกไซด์ และชัลเฟอร์ไตรออกไซด์ ซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดสีผิวโลหะที่หล่อ

- 2) วิธีการใช้อุณหภูมิในการอบเผาแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของแม่พิมพ์
- 3) วิธีการคำนวณเชิงวิชาการ แนวทางการคำนวณคำนึงถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการหล่อจะต้องมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ใช้อุ่นเบ้าปูนหล่อ

## Suggested Burnout Cycles

5 Hour Cycle	8 Hour Cycle	12 Hour Cycle
		
2-1/2" x 2-1/2" (63 x 63 mm)	3-1/2" x 4" (89 x 100 mm)	4" x 8" (100 x 200 mm)
1 hour - 300°F/149°C 1 hour - 700°F/371°C 2 hour - 1350°F/732°C 1 hour - Casting Temp.	2 hour - 300°F/149°C 2 hour - 700°F/371°C 3 hour - 1350°F/732°C 1 hour - Casting Temp.	2 hour - 300°F/149°C 2 hour - 700°F/371°C 2 hour - 900°F/482°C 4 hour - 1350°F/732°C 2 hour - Casting Temp.

รูปที่ 2.13 แสดงอุณหภูมิมาตรฐานกระบวนการหล่อ

ข้อควรระวังในการใช้เทาอบเม่พิมพ์อีกประการหนึ่ง คือ การเพิ่มอุณหภูมิของเทาอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์เกิดความเครียดและแตกร้าวได้ง่าย การใช้เครื่องกำจัดเทียน จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเทาอีกวีธีหนึ่ง เพราะจะไม่มีครานเทียนไปเกาะติดอยู่ตามส่วนต่างๆ ของเทามากเกินไป การใช้เทาอบเผาเบ้าในขณะที่กำลังอบเผาแม่พิมพ์ ไม่ควรเปิดประตูเตาโดยไม่จำเป็น เพราะอาจเกิดอันตรายจากคลื่นความร้อนจำนวนมากจะพุ่งออกมายากเตา และทำให้เตาต้องใช้พลังงานอีกมากในการปรับอุณหภูมิให้เท่ากับตอนก่อนที่จะเปิดเตา แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเตา ผู้ปฏิบัติควรหลบอยู่ด้านข้างประตูเตา นอกจากนี้หากทัวร์ไบเปะมีช่องสำหรับมองเห้าไปภายในเตาอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเปิดเตาโดยตรง

#### 2.4 ทางเดินน้ำโลหะ

การจำแนกการติดทางเดินน้ำโลหะ ทางเดินน้ำโลหะในงานเครื่องประดับแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

1) ลักษณะทางเดินน้ำโลหะแบบกลม เหมาะสำหรับใช้เป็นทางเดินน้ำโลหะกับงานที่มีขนาดเล็ก เรียบไม่ซับซ้อน เช่นจากรูปร่างเป็นทรงกลมทำให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ช้ากว่า รูปแบบเหลี่ยมแบบ ทำให้น้ำโลหะไหลเข้าชิ้นงานก่อนการแข็งตัวของก้นโลหะ ใช้กับชิ้นงานท้าวไป ตัวอย่าง โลหะตะระกุล Yellow Gold, White Gold, Nikel, Silver



รูปที่ 2.14 แสดงการติดตันไว้ก็

2) ลักษณะทางเดินน้ำโลหะแบบทั่วไปลายบานออก เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีรูปแบบใหญ่ และหน้ากว้าง ซึ่งช่วงปลายบานออก จะส่งผลให้น้ำโลหะไหลได้เร็วขึ้น ทำให้ส่วนหน้ากว้างหรือใหญ่แบบสมบูรณ์ ตัวอย่างโลหะตะกรุด Platinum, White Nikel, White Gold, Palladium ไม่เป็นผลต่อกับโลหะตะกรุด Yellow Gold, Silver

3) ลักษณะทางเดินน้ำโลหะแบบ 3 ทาง เหมาะสำหรับงานที่มีความวายและลักษณะซับซ้อน และงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดอย่างฉับพลัน เนื่องจากบริเวณของชิ้นงานที่มีขนาดไม่เท่ากัน ทำให้การเย็บตัวของน้ำโลหะไม่พร้อมกัน ถ้าหากน้ำโลหะไหลผ่านบริเวณที่มีขนาดเล็กก็น้ำโลหะจะเกิดการแข็งตัวได้รวดเร็ว ทำให้น้ำโลหะไม่สามารถไหลไปยังส่วนอื่นๆ ได้ ทำให้งานไม่เต็ม ตัวอย่างโลหะตะกรุด Yellow Gold, White Gold ส่วนตะกรุดอื่นไม่นิยม

4) ลักษณะก้านทางเดินน้ำโลหะแบบอล ก้านชนิดนี้ทำขึ้นเพื่อใช้งานในงานโลหะประดิษฐ์ Silver 95% เท่านั้น ด้วยสาเหตุเบอร์เซ็นต์สูงของเนื้อ Silver ทำให้ช่วยลดการหดตัวได้ดี ทำให้งานที่ใช้โลหะ Silver 95% ไม่พบปัญหาด่างแดง ไม่ค่าห์นองคล้ำ ทำหน้าที่สะสนหน้าโลหะเพื่อส่งเข้าชิ้นงานก่อน งานเย็บ ล็อดปัญหาพื้นแดง

#### 24.1 การติดตันเทียน

การติดตันเทียน คือ การนำตัวแบบเทียน มารวมกันให้เป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบโดยนำใบติดกับที่ตันเทียน เพื่อสามารถหล่อชิ้นงานได้ครั้งละจำนวนมาก เป็นการหล่อระบบอุตสาหกรรมลักษณะการติดตันเทียนแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานที่จะนำมาติด ถ้างานมีชิ้นใหญ่ก็จะติดแบบสลับฟันปลา หรือ เรียงกันเป็นแนวตั้ง ถ้างานชิ้นเล็กก็จะติดเป็นเกรียว หรือเป็นชิ้นๆ ในแนวอนทั้งนี้การติดตันเทียนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ต้องทำทั้งหมด 30-60 องศาเซลเซียส กับตันเทียน เพื่อให้น้ำโลหะจากการหล่อสามารถเข้าไปในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของตันเทียนได้สะดวก เครื่องขีดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตันเทียนประกอบ ด้วยฐานยางติดตันเทียน ที่จับฐานยางติดตันเทียน ที่สามารถเอียงและหมุนไปเป็นมุมต่างๆ ได้เพื่อความสะดวกสบายในการติดตันเทียน

1) ฐานยาง เป็นฐานสำหรับใช้ติดเครื่องประดิษฐ์กับตัวแบบเทียน การเลือกใช้ฐานยางควรเลือกให้ฐานยางที่มีขนาดสมดุลเข้ากับกระบวนการหล่อได้อย่างพอดี

2) กระบอกหล่อ จะเป็นกรอบในการกำหนดความกว้างและความสูงของกลุ่มเทียน โดยให้ส่วนสูงที่สุดของกลุ่มเทียนจะต้องมีระยะห่างจากขอบด้านบนของกระบอกหล่อไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว และตัวแบบเทียนต้องห่างจากหนังกระบอกไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านเข้าไปพิมพ์ปูนหล่อบางเกินไป

3) หัวแร้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับละลายเทียนให้ร้อน และติดตัวแบบเทียน

#### 24.2 การค้านวนหน้าหนักของโลหะ

1) ความถ่วงจำเพาะของวัตถุ ความถ่วงจำเพาะ คืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของวัตถุต่อ น้ำหนักของน้ำในปริมาตรที่เท่ากัน ความถ่วงจำเพาะไม่มีหน่วย แต่เป็นการเปรียบเทียบหนัก จากกฎ

ของarcimicistีสที่ว่า “วัดถูก ๆ เมื่อยูในน้ำ วัดถูกนั้จะสูญเสียน้ำหนักไปเท่ากับน้ำหนักของน้ำในปริมาตรที่วัดถูกนั้เข้าไปแทนที่”

$$\text{การหาน้ำหนักโลหะ} = \frac{(\text{น้ำหนักต้นเทียน} \times \text{ถ.พ}) + ((\text{น้ำหนักของเทียน} \times \text{ถ.พ}) \times 20)}{100}$$

2) การคำนวนหาปริมาณน้ำโลหะ ในทางปฏิบัติสามารถคำนวนน้ำหนักโลหะที่ต้องการใช้โดยไม่ยุ่งยากมากนัก เนื่องจากได้มีการคำนวน ค่าความถ่วงจำเพาะของโลหะชนิดต่าง ๆ ไว้แล้วจึงเพียงแต่นำน้ำหนักของตันเทียน มาคูณและบวกด้วยส่วนเพิ่มเติมปัจจัยอื่นนี้ จะต้องบวกเพิ่มเข้าไปในน้ำหนักของโลหะที่คำนวนได้ส่วนเพิ่มเหล่านี้คือ ส่วนเพิ่มนบริเวณปากทางเข้าของโลหะ ในกรณีอุบุนทำแม่พิมพ์ปูนหล่อเมื่อปูนเริ่มจับตัวแข็งตื้อแล้ว จะนำเอกสารน้ำหนักของรูรานยาง ออกราชเมืองพิมพ์ปูน ซึ่งจะเห็นปากทางเข้าของน้ำโลหะ ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ มีรูปร่างตามแบบรูรานยางที่นำออกไป ส่วนของกลุ่มนี้จะไม่มีสัดส่วนในการคำนวนข้างต้น สำหรับการเพิ่มน้ำหนัก โลหะส่วนนี้จะบวกเพิ่มจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักที่คำนวนได้

### ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 1) ก่อนทำการติดตันเทียนให้ชั่งน้ำหนักของรูรานยาง และเพียงน้ำหนักของรูรานยางไว้ให้ชัดเจน
- 2) ติดตันเทียนตามหลักการ
- 3) ชั่งน้ำหนักตันเทียนที่ติดตั้งบนรูรานยาง นำน้ำหนักของรูรานยางที่บันทึกไว้มาหักลบออกจากบันทึกไว้
- 4) คำนวนค่าความถ่วงจำเพาะของโลหะที่จะใช้หรือ เปิดทางจากตารางสำเร็จ
- 5) คำนวนโลหะที่ต้องการใช้ = ถ.พ. ของโลหะ X น้ำหนักของตันเทียน
- 6) เพื่อน้ำหนักโลหะ 20% = (ถ.พ. ของโลหะ X น้ำหนักของตันเทียน) X 20/100
- 7) น้ำหนักโลหะทั้งสิ้น = (ถ.พ. ของโลหะ X น้ำหนักของตันเทียน)+((ถ.พ. ของโลหะ X น้ำหนักของตันเทียน) X 20/100)

### ข้อแนะนำในการติดตันเทียน

- ตัวแบบเทียนจะต้องติดแบบไม่เกินครึ่งถ้วย ทั้งการติดตันเทียนแบบแนวเดียวกัน และการติดตันเทียนแบบสลับกัน หากติดตัวแบบไม่แน่นเมื่อถอดจะมีน้ำไหลหายไปที่บู่นหล่อแบบและดูดฟองอากาศออกจากเนื้อปูนตัวแบบเทียนอาจหลุดออกจากฐานที่ติดได้

- การติดตันเทียนที่ถูกต้องจะทำให้ผังปูนแทรกไว้ต่ำกว่าผังบางเกินไปโดยเฉพาะความหนาของปูนที่ยอดตันเทียนควรให้หกมากกว่า 1/2 นิ้ว เพราะแรงดันของน้ำโลหะที่ว่างไปตามลำตันเทียนจะงานผังล่างส่วนนี้ให้แยกร้าวได้

- ก่อนทำการติดตันเทียน ให้ตอกแต่งตัวแบบเทียนให้เรียบร้อยก่อนโดยยึดหลักการตอกแต่งเทียนจะทำได้ง่ายกว่าการตอกแต่เชื่อมโลหะ

- ตัวแบบแวงซ์ทุกด้าวที่ติดตันเทียนจะต้องไม่สัมผัสกัน แต่ต้องอยู่ใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อให้มีจำนวนการติดตัวแบบเทียนได้นากที่สุด

## 2.5 โลหะที่นำมาทำตัวเรือนเครื่องประดับ

คุณสมบัติของโลหะสำหรับการหล่อเครื่องประดับ ในการหล่อเครื่องประดับมักใช้วัสดุจำพวกโลหะซึ่งทั้งโลหะที่ไม่ในค่า เช่น ทองแดง ทองเหลือง และโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน การจะเลือกโลหะใดมาทำเครื่องประดับจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

1) ความกว้าง โลหะที่นำมาใช้ในการทำตัวเรือนเครื่องประดับจะต้องมีความกว้างสูง เมื่อผ่านการขัดแล้วทั้งน้ำหนักมากยิ่ง การที่ผิวโลหะสามารถท่อนแสงได้มากจนมีลักษณะเหมือนกระจกถือว่า โลหะนั้นวามาก โลหะเงินเป็นโลหะที่มีความกว้างสูง เมื่อผ่านการขัด โดยต้องขัดอย่างถูกวิธี เนื่องจาก โลหะเงินมีความแข็งตัวและเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย เช่นเดียวกับทองคำ ส่วนแพลงก์นัมต้องใช้เวลานานในการขัด จึงจะมีความกว้างเท่ากับโลหะเงิน เนื่องจากมีเนื้อโลหะที่หนาแน่นและแข็งแรง ทองแดงและทองเหลืองเป็นโลหะที่หมองได้เร็ว เพราะทำปฏิกริยากับออกซิเจนในอากาศได้ดีนั้น เมื่อทำการขัดจนวัวแล้วต้องเคลือบด้วยเคลือบทอร์เพื่อป้องกันโลหะ

2) ความสามารถตัดได้และแผ่ให้เป็นแผ่นบาง ความสามารถตัดได้และแผ่ให้เป็นแผ่นบาง คือ การที่โลหะยอมให้มีการตัดได้ไปทาง บีบ รีดจนเป็นแผ่นบาง ๆ บิดเป็นเกลียว ดึงเป็นเส้นลวด ตลอดจนขึ้นรูปได้โดยไม่มีการแตกหักหรือร้าวในเนื้อของโลหะ ทองคำเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติข้อนี้มากที่สุด เพราะ ทองคำบริสุทธิ์ 1 ออนซ์ สามารถตัดเป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 35 เมตร โลหะเงินบริสุทธิ์มีคุณสมบัตินี้ เช่นเดียวกัน แต่น้อยกว่าทองคำ เพราะมีเนื้ออ่อนไม่สามารถตัดต่อการสีกหหรือ เงินสเตอร์ริง (Sterling Silver) คือเงินผสมโลหะอื่น ๆ ด้วยจะมีคุณสมบัติในการตัดได้และแผ่เป็นแผ่นบางได้น้อยกว่าโลหะเงิน บริสุทธิ์ แต่แข็งแรงกว่าเงินมีผู้นำไปทำเครื่องประดับและภาชนะเครื่องเงินต่าง ๆ ส่วนทองแดงบริสุทธิ์มี คุณสมบัติในการตัดได้บิดงอ และตีแผ่เป็นแผ่นได้ดีกว่ากัน แต่ทองแดงมีความแข็งมากกว่าโลหะเงิน เพื่อจะป้องกันการแตกหักของโลหะในระหว่างการผลิต เช่น ทองเหลือง ก่อนนำมาทำเครื่องประดับควรตรวจสอบว่าต้องการ การ anneal มา ก่อนอย่างเพียงใด เพราะทองเหลืองเป็นโลหะผสมที่โลหะอื่นปนอยู่เป็นจำนวนมาก

3) ปฏิกริยาทางเคมี โลหะโดยทั่วไปเป็นส่วนประกอบทางเคมีของธาตุต่าง ๆ และเมื่อทำปฏิกริยากับออกซิเจนในอากาศ จะทำให้หมองหรือเกิดสนิม (Oxides) ซึ่งสามารถทำความสะอาดหรือขัดสนิมในโลหะนั้น ๆ ได้ โดยการล้างในสารละลายกรดบรรยายกาศ โลหะบางชนิดไม่ทำปฏิกริยาเคมีในบรรยายกาศปกติ เช่น ทองคำ จะไม่หมองและไม่เป็นสนิมในบรรยายกาศปกติไม่ละลายในกรดต่าง ๆ ยกเว้น กรดกัดทอง (aquaregia) ซึ่งประกอบด้วย กรดในตริก (Nitric Acid) 1 ส่วนผสมกับกรดเมօเรียติก (Muriatic Acid) 3 ส่วน โลหะเงินและทองแดงจะเปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่ออยู่ร่วมกับกำมะถันหรือสารประกอบของนั้น และจะเกิดสนิม (Oxide) อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อน แต่สามารถทำความสะอาดได้ โดยใช้กรดกำมะถันเจือจาง แพลงก์นัมเป็นโลหะที่ไม่มีสนิม ทองคำผสมก์เกิดสนิมยาก แต่เมื่อใช้งานไปเป็นเวลานาน ๆ จะหมองและดำ สามารถทำความสะอาดได้โดยสารละลายของโพแทสเซียมชัลไฟต์ที่ร้อนพอประมาณ

4) การนำไฟฟ้า โลหะเกือบทุกชนิดจะเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือสื่อไฟฟ้าได้ เงินเป็นโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด และในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตัวนำลักษณะนี้ไปใช้ในการเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ทำการเคลือบผิวเครื่องประดับที่ทำจากโลหะไม่มีค่าให้มีผิวเป็นโลหะมีค่า เช่น เคลือบทองเหลือง ดีบุก นิกเกิล ด้วยเงินหรือทองคำ

### 2.5.1 โลหะเงิน

เงิน (Silver)เงินเป็นโลหะสีขาว มีสมบัติการนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีในธรรมชาติอาจรวมอยู่ในแร่อื่นๆหรืออยู่อิสระ เงินใช้ประโยชน์ในการทำเหรียญ เครื่องประดับ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร และอุตสาหกรรมการถ่ายรูป โลหะเงินจัดเป็นโลหะที่มีค่าและมีความเข้มมากที่สุด เนื่องจากเนื้อเงินแท้ 100% จะมีความอ่อนนุ่มนวล และง่ายต่อการดูดหดลาย ดังนั้นในการทำเครื่องประดับ จึงจำเป็นต้องมีการผสมด้วยสตุอ่างอื่น เพื่อให้สามารถขึ้นรูป และมีความแข็งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้ โดยส่วนใหญ่อีก 7.5% ที่เหลือมักจะใช้ทองแดงมาผสม แต่อาจจะมีบางแห่งที่ใช้สตุอ่างอื่นมาผสมแทน แต่ที่ใช้กันมานานจะเป็นทองแดง เนื่องจากราคาไม่แพง และหาได้ง่าย มีอยู่มากมาย ดังนั้นนักออกแบบส่วนมากจะเลือกใช้ทองแดงมาผสมกับเงิน 100 % ที่เรียกว่า เงินสเตอร์ลิง (Sterling Silver)

#### คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Property)

ลักษณะโดยทั่วไปของโลหะเงิน เป็น โลหะสีขาวมันวาว อ่อนนิ่ม ก้อนโลหะเงินสามารถตีแผ่หรือตีเป็นแผ่นบางๆ ได้บางถึง 0.00025 มม

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะเงิน, ทองแดง, อินเดียม, ฟอสฟอรัส คุณสมบัติต่างๆ

	เงิน(Ag)	ทองแดง(Cu)	อินเดียม(Ir)	ฟอสฟอรัส(P)
เลขอะตอม	47	29	42	15
การจัดเรียง อิเล็กตรอน	2,8,18,1	28,18,1	28,18,18,3	2,8,5
น้ำหนักอะตอม	107.866	63.54	114.82	30.274
จุดหลอมเหลว (°C)	260.8	1089	1568.1	44.3
จุดเดือด (°C)	22.0	2523	2080	280.7
ความหนาแน่น (g/cm <sup>3</sup> )	10.5	8.92	7.51	1.82
รัศมีอะตอม (nm)	0.144	0.128	0.167	0.110
โครงสร้างสึก	fcc	fcc	tetragonal	trigonal
ความอุความร้อนร้าวเทา (cal/g.°C)	0.0557	0.092	0.0548	0.1833
ความร้อนในการหลอมละลาย (cal/g)	25	90.6	-	-
การนำความร้อน (cal/cm <sup>2</sup> /cm/s/°C)	1	0.941	-	-
ความแข็ง (HB)	30	37	-	-

คุณสมบัติของโลหะสำหรับการหล่อเครื่องประดับ ในการหล่อเครื่องประดับมักใช้วัสดุจำพวกโลหะซึ่งมีทั้งโลหะที่ไม่มีค่า เช่น ทองแดง ทองเหลือง และโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน การจะเลือกโลหะใดมาทำเครื่องประดับจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

1) ความกว้าง โลหะที่นำมาใช้ในการทำตัวเรือนเครื่องประดับจะต้องมีความกว้างสูง เมื่อผ่านการขัดแล้วทั้งนี้ความกว้างหมายถึง การที่ผิวโลหะสามารถสะท้อนแสงได้มากจนเมื่อกษณ์เหมือนกระจกอีก

โลหะนั้นวามมาก โลหะเงินเป็นโลหะที่มีความหวานสูง เมื่อผ่านการขัด โดยต้องขัดอย่างถูกวิธี เนื่องจาก โลหะเงินมีความแข็งตัวและเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย เช่นเดียวกับทองคำ ส่วนแพลทินัมต้องใช้เวลานานในการขัด จึงจะมีความหวานเท่ากับโลหะเงิน เนื่องจากมีเนื้อโลหะที่หนาแน่นและแข็งแรง ทองแดงและทองเหลืองเป็นโลหะที่หมองได้เร็ว เพราะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้ดังนั้น เมื่อทำการขัดจนหวานแล้วต้องเคลือบด้วยเคลือกอร์ เพื่อป้องป้องผิวโลหะ

2) ความสามารถตัดโค้งและแผ่ให้เป็นแผ่นบาง ความสามารถตัดโค้งและแผ่ให้เป็นแผ่นบาง คือ การที่โลหะยอมให้มีการตัดโค้งไปมา บีบ รีดจนเป็นแผ่นบาง ๆ บิดเป็นเกลียว ตึงเป็นเส้นลวด ตลอดจนขึ้นรูปได้โดยไม่มีการแตกหักหรือร้าวในเนื้อของโลหะ ทองคำเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติข้อนี้มากที่สุด เพราะ ทองคำบริสุทธิ์ 1 อนซ์ สามารถตัดเป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 35 มิล. โลหะเงินบริสุทธิ์มีคุณสมบัตินี้ เช่นเดียวกัน แต่น้อยกว่าทองคำ เพราะมีเนื้ออ่อนในสามารถทนต่อการสึกหรอ ผิโนสเตอร์ริง (Sterling Silver) คือเงินผสมโลหะอื่น ๆ ด้วยจะมีคุณสมบัติในการตัดโค้งและแผ่เป็นแผ่นบางได้น้อยกว่าโลหะเงิน บริสุทธิ์ แต่แข็งแรงกว่าซึ่งมีผู้นำไปทำเครื่องประดับและภาชนะเครื่องเงินต่าง ๆ ส่วนทองแดงบริสุทธิ์มี คุณสมบัติในการตัดโค้ง บิดอ แลและแผ่เป็นแผ่นได้เช่นกัน แต่ทองแดงมีความแข็งมากกว่าโลหะเงิน เพื่อ จะป้องกันการแตกหักของโลหะในระหว่างการผลิต เช่น ห้องเหลือง ก่อนนำมาทำเครื่องประดับควร ตรวจสอบว่าต้องการ การ anneal มากน้อยเพียงใด เพราะห้องเหลืองเป็นโลหะผสมที่มีโลหะอื่นปนอยู่เป็น จำนวนมาก

3) ปฏิกิริยาทางเคมี โลหะโดยทั่วไปเป็นส่วนประกอบทางเคมีของธาตุต่าง ๆ และเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ จะทำให้หนออกซิเดตันิ (Oxides) ซึ่งสามารถทำความสะอาดหรือขัดสนิมในโลหะนั้น ๆ ได้ โดยการล้างในสารละลายการบดระยำภาค โลหะบางชนิดจะไม่ทำปฏิกิริยาเคมีในบรรยายภาคปกติ เช่น ทองคำ จะไม่ขมong และไม่เป็นสนิมในบรรยายภาคปกติไม่ละลายในการต่าง ๆ ยกเว้น กรดกัดทอง (aqua regia) ซึ่งประกอบด้วย กรดไนตริก (Nitric Acid) 1 ส่วนผสมกับกรดเมอร์เริติก (Muriatic Acid) 3 ส่วน โลหะเงินและทองแดงจะเปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อยุ่ร่วมกับการทำด้วยสารประกอบของน้ำ และจะเกิดสนิม (Oxide) อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อน แต่สามารถทำความสะอาดได้ โดยใช้กรดกำมะถันเจือจาง แพลทินัมเป็นโลหะที่ไม่มีสนิม ทองคำผสมกับเกิดสนิมยาก แต่เมื่อใช้งานไปเป็นเวลานาน ๆ จะหมองและด้ำ สามารถทำความสะอาดได้โดยสารละลายของโพแทสเซียมชัลไฟต์ที่ร้อนพอดี

4) การนำไปไฟฟ้า โลหะเคลือบทุกชนิดจะเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือสื่อไฟฟ้าได้ เงินเป็นโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด และในอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องปรับได้นำหลักการนี้ไปใช้ในการเคลือบผิว เครื่องประดับด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ทำการเคลือบผิวเครื่องประดับที่ทำจากโลหะไม่มีค่าให้มีผิวเป็น โลหะมีค่า เช่น เคลือบทองเหลือง ดีบุก นิกเกิล ด้วยเงินหรือทองคำ

#### ความหนาแน่น (Density)

โลหะเงินบริสุทธิ์มีความหนาแน่นเท่ากับ 10.49 g/cc ที่ อุณหภูมิ 20°C ค่าความหนาแน่นของโลหะเงินยังขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต การขึ้นรูปและการขึ้นรูปในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น การหล่อขึ้นรูป การรีด การตัดและการกดลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ค่าความหนาแน่นยังขึ้นอยู่กับกรรมวิธีทางความร้อนต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติ เช่น การอบเป็นเนื้อเดียว

การอบอ่อน และการอบเพิ่มความแข็ง ค่าความหนาแน่นของโลหะเงินที่เปลี่ยนแปลงตาม อุณหภูมิ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.2

#### ตารางที่ 2.2 ความหนาแน่นของโลหะเงินหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ ( °C )	ความหนาแน่น ( g/cm³ )
960	9.30
976	9.285
1000	9.259
1043	9.210
1070	9.188
1092	9.200
1094	9.170
1145	9.150
1195	9.100
1250	9.050
1302	9.000

#### 2.6 การหลอมโลหะ

คือการทำให้โลหะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วเทลงในแม่พิมพ์ ปล่อยให้โลหะเย็นตัว และคืนสภาพเป็นของแข็งอีกครั้ง สำหรับการหลอมโลหะให้กลายเป็นของเหลวันจะใช้ความร้อนจาก แหล่งพลังงานต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้

1) การหลอมโลหะโดยใช้เบลว์เพลิงโดยตรง เป็นวิธีดั้งเดิมที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพราะมี ค่าใช้จ่ายน้อย เป็นการใช้เบลว์เพลิงที่ได้จากแก๊สเชื้อเพลิงหลอมโลหะให้ละลายโดยตรง แก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้ ได้แก่แก๊สอะเซทิลีน แก๊สโซฮอล์ แก๊สไฮโดรเจน เป็นต้น โดยใช้ร่วมกับแก๊สออกซิเจน เพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ โดยมี หัวผ่านแก๊สเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการปรับห้องบักบั่นเบลว์ไฟให้มีปริมาณความร้อนตามต้องการ การ หลอมด้วยวิธีนี้ผู้หลอมจะต้องมีความชำนาญในการดูผิวน้ำของโลหะว่าใช้ได้หรือไม่ เพราะไม่มีเครื่องมือ วัดที่อ่อนไหวคุณอุณหภูมิในการหลอม ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิในการหลอมจะต้องโลหะจะมีถาวรสีดับ คือ อุณหภูมิหลอมละลาย (Melting Point) เป็นอุณหภูมิที่น้ำโลหะจะไหลได้ อุณหภูมิเดือด (Boiling Point) เป็นอุณหภูมิที่น้ำโลหะเริ่มตึ้งอาการบน ๆ เนื่องจากความตัวทำให้เกิดปฏิกิริยา Oxidation น้ำโลหะ จะเดือด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดรูพรุนในชิ้นงานหล่อตั้งนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ผู้หลอมโลหะต้อง

หลอมให้ถึงจุดในหลากหลายโลหะ แล้วจึงรีบเทลงบนแบบพิมพ์ตามกรรมวิธีการหล่อ ในทางปฏิบัติจะดูผิวน้ำของโลหะที่หลอมละลายไปในแม่ข่ายมีว่าม้าของกระจกงาน จึงจะถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ใช้ได้

ข้อควรจำแนกประการหนึ่งในการหลอมโลหะต้องแยกให้ความร้อนแก่เบ้าหลอมให้เพียงพอ ก่อนที่จะทำการหลอมโลหะเพื่อให้เบ้าหลอมมีการขยายตัวให้เพียงพอ เพราะ อุณหภูมนี้ในการหลอมโลหะ จะสูงมาก ตัวเบ้าหลอมขยายตัวไม่ทันจะเกิดการแตกกร้าวจะทำให้สูญเสียเบ้าหลอมและโลหะมีค่าที่หลอมด้วย

การหลอมโลหะจากเปลวไฟโดยตรงในเครื่องหล่อตัวเรือนด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง และชุดเชือเพิงสำหรับหลอมโลหะ การหลอมโลหะโดยใช้เตาหลอมเป็นกรรมวิธีการหลอมโลหะ โดยใช้เตาหลอมให้เตาหลอมโลหะที่อาจใช้พลังงานจากไฟฟ้า หรือแก๊ส เป็นการให้ความร้อนหรือเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาหลอม ความร้อนจะค่อยๆ แพร่เข้าไปถึงโลหะที่อยู่ในเบ้าหลอมหรือ Crucible จนโลหะนั้นละลาย เนื่องจากการหลอมลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการให้ความร้อนกับโลหะโดยตรง จึงต้องใช้เวลาหลอมโลหะมากกว่าร้อย ฯ วินี้จึงไม่เป็นที่นิยมใช้

2) การหลอมโลหะโดยใช้การเหนี่ยววนា เป็นการหลอมโลหะโดยใช้การเหนี่ยววนาจากเม็ดเหล็กไฟฟ้า วินี้โลหะจะถูกให้อุ่นในเบ้าหลอมซึ่งถูกล้อมไว้ด้วยหินดานดักทั่วๆ ไปไฟฟ้าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหินดานดักตัวนำ จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ตัวนำ ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสูงมาก สามารถละลายหรือหลอมโลหะได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีการนำระบบแก๊สเข้ามาใช้ในการหลอมโลหะลักษณะนี้ เพื่อให้คลุมผิวน้ำของโลหะขณะหลอมละลายเพื่อป้องกันการเกิด Oxidation ของน้ำโลหะอีกด้วยการหลอมโลหะแบบนี้ได้รับความนิยมจากผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงอย่างมากในปัจจุบัน

3) จุดหลอมละลายของโลหะ หมายถึง ระดับอุณหภูมิที่ทำให้โลหะเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง เป็นของเหลว โดยที่ว่าไปที่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มักอยู่ในรูปของโลหะผสม คือ มีโลหะอื่นปะปนอยู่ในส่วนสัดที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติความต้องการใช้งาน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่เรียกว่า โลหะที่นำมายังไนท์มัคกีการผสมโลหะอื่น ๆ ลงในด้วย เพื่อให้มีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น ทองคำและเงิน โดยโลหะที่นำไปผสมมักมีอุณหภูมิหลอมละลายต่ำกว่าโลหะตั้งต้น โลหะผสมที่ได้จึงนำวิธีการบดกรีมายังไห เพื่อให้มีการหลอมละลายเฉพาะบางจุดเท่านั้น (ไม่หลอมละลายทั้งชิ้นงาน)

4) การนำความร้อน คือความสามารถในการนำความร้อนของวัสดุ จากจุดเดิมที่น้ำไปสู่อีกจุดหนึ่งได้รวดเร็วเพียงใด เช่น โลหะมีความสามารถนำความร้อนได้ดี นั่นคือเมื่อให้ความร้อนแก่โลหะเงินที่จุดหนึ่ง โลหะเงินสามารถนำความร้อนนั้นไปถึงอีกจุดหนึ่งที่นั่นได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันไม่จะนำความร้อนได้ช้ามาก เมื่อเทียบกับโลหะเงิน ทองแดง ซึ่งเป็นโลหะที่มีการนำความร้อนที่ดีในการบดกรี และอบอุ่นจะต้องให้ความร้อนที่เพียงพอและสนับสนุน ทั้งที่นั่นงานจะจะได้ผลที่ดีในที่นั่นงานหากใหญ่ การบดกรีเป็นจุดมักทำได้ในเดนก์ เพราะความร้อนจะถูกกระจายไปในส่วนอื่น ๆ ของที่นั่นงานอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับแพลทินัม เป็นโลหะที่มีคุณสมบัติในการนำความร้อนไม่ดีนัก จึงบดกรีเป็นจุดเดียว โดยไม่ต้องแกะกลอยออกจากตัวเรือน ในการนี้ที่เป็นตัวเรือนที่สำเร็จแล้ว เพราะเพชรพลอยเหล่านั้นจะไม่ได้รับความร้อนจากการบดกรี การศึกษาคุณสมบัติในการหลอมละลายของโลหะจึงมีประโยชน์อย่างมากในงานหล่อ

โลหะทองคำ เงิน และแพลทินัม เป็นโลหะซึ่งใช้ในการหล่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ทองแดงไม่สามารถหล่อได้ เนื่องจากมีผิวหน้าที่แข็งกันไป

## 2.7 การหล่อระบบสุญญากาศ


1) ความสำคัญของระบบสุญญากาศ การหล่อเครื่องประดับโดยใช้ระบบสุญญากาศ การนำระบบสุญญากาศมาใช้ในการหล่อโลหะนี้ เป็นวิธีที่พัฒนามากจากการใช้แรงโน้มถ่วงของโลหะช่วยในการหล่อโลหะซึ่งเป็นกรรมวิธีท่าเเก่ โดยการเห็นโลหะลงในไฟร์บราเดอร์ แรงดึงดูดของโลกจะดึงให้น้ำโลหะไหลลงไปในไฟร์บราเดอร์ ซึ่งหมายกับหัวงานขนาดใหญ่ไม่มีลวดลายซับซ้อนมากนัก แต่เมื่อเหมาะสมกับหัวงานเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก และมีลวดลายละเอียดซับซ้อนพระน้ำโลหะที่ไหลลงสู่ไฟร์บราเดอร์ แรงดึงดูดของโลกจะไม่สามารถให้แทรกไปตามลวดลายที่ละเอียดเล็ก ๆ ได้ดี การหล่อโลหะลักษณะนี้จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากวิธีหนึ่ง

2) การเกิดความร้อน การเกิดความร้อนโดยใช้การเหี่ยวนำ เป็นการหลอมโลหะโดยใช้การเหี่ยวนำจากแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีนี้โลหะจะถูกไส้วยในเบ้าหลอมซึ่งถูกกลั่นไว้ด้วยชาลคตันนำไฟฟ้าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในชาลคตัน จะทำให้เกิดกระแสเหี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนซึ่งสูงมาก สามารถละลายหรือหลอมโลหะได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีการนำระบบแก๊สเชื้อเพลิงใช้ในการหลอมโลหะลักษณะนี้ เพื่อใช้คุณสมบัติของโลหะและหลอมละลายเพื่อป้องกันการเกิด Oxidation ของน้ำโลหะอีกด้วยการหลอมโลหะแบบนี้ได้รับความนิยมจากผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงอย่างมากในปัจจุบัน

3) อิทธิพลของสุญญากาศ ระบบสุญญากาศเป็นการประยุกต์นำระบบสุญญากาศเข้ามาช่วยในการหล่อลักษณะนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการดูดอากาศที่อยู่ภายในไฟร์บราเดอร์ออกจนภายในมีสภาพเกือบเป็นสุญญากาศ หรือมีแรงดันอากาศไฟร์บราเดอร์เกือบเป็นศูนย์ ในขณะที่บรรยายกาศภายนอกไฟร์บราเดอร์ยังมีแรงดันเป็นปกติคือ 14.7 ปอนด์/ตารางนิ้ว ดังนั้นแม่เหล็กน้ำโลหะเข้าไปในไฟร์บราเดอร์ น้ำโลหะจะไหลไปตามรายละเอียดเล็ก ๆ ได้ดี เมื่อจากภายในไฟร์บราเดอร์ไม่มีแรงดันอากาศด้านการไหลของน้ำโลหะ ทำให้น้ำโลหะไหลลงไปในไฟร์บราเดอร์ด้วยแรงดึงดูดของโลกและแรงดันจากบรรยายกาศภายนอก ที่มีมากกว่าภายในไฟร์บราเดอร์จากสิ่งมีผลต่อขั้นตอนการหล่อ เช่นเดียวกัน

4) ลักษณะการทำงานของเครื่องหล่อระบบสุญญากาศ ส่วนประกอบที่สำคัญเครื่องหล่อโลหะนิดนี้ 2 ลักษณะ คือเครื่องหล่อโลหะด้วยสุญญากาศแบบง่าย ๆ กับเครื่องที่มีการประยุกต์ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการหล่อ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับเครื่องที่ผลิตขึ้นแบบง่าย ๆ จะประยุกต์ดึงสุญญากาศที่มีช่องสำหรับวงแม่พิมพ์และมีช่องดูดอากาศซึ่งจะต่อ กับเครื่องปั๊มอากาศ ออกจากเครื่อง อุปกรณ์พิเศษอีกชนิดหนึ่งของการหล่อแบบนี้คือระบบอุ่นหล่อ มีลักษณะเป็นระบบอุ่น กลมๆ มีปีกที่บริเวณปากกระบวนการ ตัวกระบวนการจะถูกเจาะให้เป็นรูไว้ตลอดลำด้วยของกระบวนการ การทำงานของเครื่องจะเริ่มด้วยการนำแม่พิมพ์วางลงซ่องว่างแม่พิมพ์จากนั้นจะทำการดูดอากาศออกจากท้องจนเป็นสุญญากาศ อากาศภายในห้องรวมทั้งอากาศภายในไฟร์บราเดอร์จะถูกดูดออกเกือบทั้งหมด อากาศภายในไฟร์บราเดอร์จะถูกดูดออกผ่านแผนกของแม่พิมพ์ซึ่งเป็นปุนหล่อ ขณะเดียวกันจะทำการหลอมโลหะให้ลัดลายเป็นช่องเหลา แล้วนำเหลาลงในแม่พิมพ์น้ำโลหะจะไหลลงในแม่พิมพ์ด้วยแรงดึงดูดของโลหะน้ำหนักของโลหะ และแรงดันบรรยายกาศจากภายนอกทำให้น้ำโลหะเข้าสู่ไฟร์บราเดอร์โดยสนับสนุน การหล่อวิธีนี้ค่อนข้าง

สะอาดไม่มีเศษส่วนติดค้างมานัก แต่มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคือ ทางเดินน้ำโลหะต้องมีขนาดโดยกว่า การหล่อแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง และเครื่องดูดกรีบปื้นสามารถหัวต่อชนิดกำลังแรงมาก จึงจะสามารถดูด อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังหมายกับชิ้นงานที่ไม่บางมาก เช่น ชิ้นงานที่มีหนามาก ๆ หรือที่มีชิ้นส่วนความบางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร เนื่องจากแรงผลักน้ำโลหะเข้าสู่โพรงแบบด้วยแรงเหวี่ยง หนีศูนย์กลางจะทำได้ดีกว่า

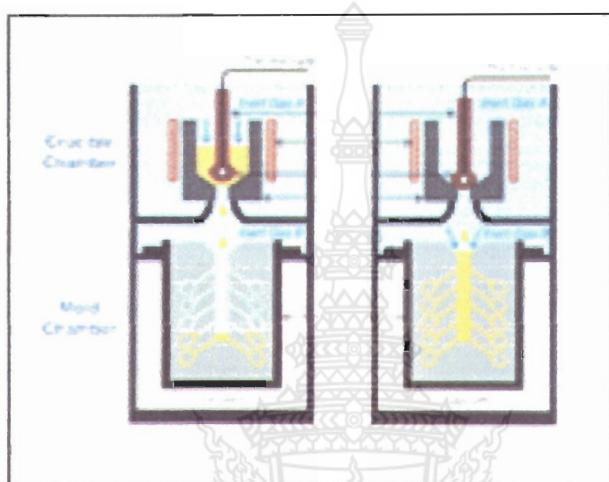

รูปที่ 2.15 แสดงหลักการทำงานของเครื่องหล่อระบบสุญญากาศ

#### ปัญหาที่เกิดจากการบวนการหล่อแบบเปิด

การเกิดรูพรุนในงานหล่อ เกิดจากการที่แก๊สหรือเศษส่วนขนาดเล็กเข้าไปรวมตัวกับโลหะ ทำให้เกิดรูพรุนหรือเศษสุดปราภูที่ผิวของชิ้นงาน ซึ่งมีพิเศษด้านบนที่สามารถมองเห็นได้โดยตรง และส่วนที่ลึกลงไปจากผิวน้ำของชิ้นงาน ซึ่งจะมองเห็นได้ เมื่อทำการขัดชิ้นงานแล้ว สาเหตุการเกิดรูพรุนนี้ พิสูจน์ได้ดังนี้

1) ความสมบูรณ์ของทางเดินน้ำโลหะ เช่น การไม่มีขอบเหลี่ยม มนูที่จะถูกกระแทกจากน้ำ โลหะแล้วทำให้แตกเป็นเศษสุดเล็ก ๆ หรือเกิดการหมุนวน จนเกิดแก๊สพุ่งเข้าไปในโพรงแบบซึ่งจะ ไปรวมตัวกับน้ำโลหะได้

2) การอบเผาแบบแม่พิมพ์ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากอุณหภูมิไม่สูงพอที่จะกำจัดเทียนได้ ทั้งหมด อันเนื่องมาจากการประสีทิophilic ของเทาอบเผาแบบแม่พิมพ์ไม่ดีพอ หรือการกำหนดเวลาในการเผาไม่ถูกต้อง

3) การให้ความร้อนแม่พิมพ์เร็วเกินไป อาจทำให้โอน้ำที่เกิดขึ้นในโพรงแบบขยายตัวไป ทำลายลาด ลาดที่จะอ่อนตัวในโพรงแบบจนแตกออกเป็นเศษสุดเล็กๆ และถูกหล่อรวมเข้ากับเนื้อ โลหะ

4) การใช้กรดอริกมากเกินไปในการหลอมโลหะก่อนที่จะทำการหล่อ ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยา กับโลหะ ทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลขึ้นที่ผิวงานหล่อ แต่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยแรงดันไอน้ำ

5) การหลอมโลหะจนมีอุณหภูมิสูงเกินไป จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศที่เรียกว่า เกิด Oxidation และโลหะน้ำ จะทำการปฏิกิริยากับอากาศจนเกิดฟอง เมื่อถูกเข้าไปในไฟร์แบบแก๊สต่าง ๆ ที่เข้าไปค้างจะทำให้ผิวของงานเป็นรูพรุน

6) การไม่ใช้กรดอริกเลย จะทำให้เกิดปฏิกิริยา Oxidation ได้เร็วและง่ายขึ้น เพราะกรดอริก จะช่วยป้องกันการเกิด Oxidation ได้ดี ขณะที่อุณหภูมิของน้ำโลหะไม่สูงเกินไป

7) ถ้าส่วนผสมของโลหะที่ใช้หล่อไม่ถูกต้อง หรือนำโลหะที่ไม่รู้ส่วนผสมที่แท้จริงมาใช้ จะทำให้การกำหนดอุณหภูมิหล่อหรือบัจจุติต่าง ๆ ในการหล่อไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การใช้โลหะเก่ามาผสมไม่ควรใช้มากกว่า 50% โลหะเก่า หมายถึง โลหะที่เคยทำการหล่อหรือเคยหลอมมาแล้ว โลหะเหล่านั้นจะมีส่วนผสมไม่แน่นอน เนื่องจากการหล่อหรือหลอมแต่ละครั้งจะมีโลหะบางส่วนสูญเสียไปในกระบวนการ นอกจากนี้ในขณะที่หลอมโลหะ การใช้รัสตุต่าง ๆ เป็นตัวควบคุมน้ำโลหะ จะทำให้เศษรัสตุเหล่านั้นปะปนลงไปในเนื้อโลหะที่หลอมควรใช้แท่งคาร์บอนเป็นตัวควบคุมน้ำโลหะ เพราะจะไม่มีผลกับน้ำโลหะ

#### แนวทางสำหรับป้องกันและแก้ไขการเกิดพรุน

1) เลือกใช้อุณหภูมิในการหล่อที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่เกิดจาก การ Oxidation

2) ในการหล่อแล้ว น้ำโลหะที่เข้าไปเป็นเต็มไฟร์แบบ เนื่องจากอุณหภูมิไม่เที่ยงพอ ให้เพิ่มอุณหภูมิของแม่พิมพ์ก่อน การเพิ่มอุณหภูมิของน้ำโลหะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เพราะจะมีผลกระทบอื่น ๆ ตามมาอีกมาก

3) การเพิ่มความเร็วของเครื่องหล่อโลหะ โดยอาศัยแรงเหวี่ยงจะช่วยให้การเท้าสูไฟร์แบบ ของโลหะน้ำเป็นไปได้ดีขึ้น

4) อายาหล่อตัวยาร้อน หรือลัดขั้นตอน

5) ตรวจตราเม็ดหินที่เกิดฟองอากาศ ในตัวแบบเทียน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานหล่อได้

#### 2.8 ทฤษฎีการทำความสะอาดหลังการหล่อ

การทำความสะอาดชิ้นงานหล่อ หลังจากทำการหล่อชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติจะนำแม่พิมพ์ออกจากเครื่องหล่อและตั้งร้อให้โลหะแข็งตัวและเย็นตัวลง โดยมีข้อแนะนำว่าถ้าเป็นการหล่อทองคำ สำหรับชิ้นงานที่ต้องห้ามสัมผัสด้วยน้ำ ควรตั้งแม่พิมพ์ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที และถ้าเป็นทองคำสี เหลือง หรือโลหะเงินควรตั้งทิ้งไว้จนโลหะที่มีสีแดงจากการหลอมกล้ายเป็นสีดำ จากนั้นจึงนำแม่พิมพ์ไปจัดด้วยน้ำเพื่อทำความสะอาดบนหล่อแบบของจากกระบวนการหล่อ ปูนหล่อแบบจะแตกออก ในทันทีที่จัดด้วยน้ำ เนื่องจากความร้อนและคุณสมบัติของปูนหล่อแบบ ในปัจจุบันผู้ผลิตมักใช้น้ำที่มีความดันสูงในการฉีดทำความสะอาดบนหล่อ ซึ่งสามารถกำจัดปูนหล่อที่ติดอยู่ในชิ้นงานได้ไม่ยากนัก ข้อควรระวังประการหนึ่งคือ ควรมีสถานที่สำหรับฉีดน้ำยาทำความสะอาดบนหล่อโดยเฉพาะ โดยมีตะแกรงสำหรับเก็บเศษปูนไว้มีให้ในลิปอุตสาหกรรมเดินของการระบายน้ำหลังจากการฉีดน้ำทำความสะอาดบนหล่อ แล้วจะได้ชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นเทียน แต่เป็นต้นที่ผิดที่ทำลายโลหะที่หล่อเข้าไปในแม่พิมพ์ ชิ้นงานที่ได้จะมีสีน้ำตาลดำเนื่องจากความร้อนในการหล่อโลหะ ผู้ผลิตจะนำชิ้นงานนี้ไปเชิงใน

สารละลายจำพวกกรด เพื่อทำความสะอาดผิวของขึ้นงาน กรดและเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดขึ้นงานมีดังนี้

1) การใช้กรดกัดแก้ว (ไฮโดรฟอริคแอซิค) การใช้กรดชนิดนี้มีอันตรายอย่างยิ่ง ผู้ใช้ต้องระมัดระวังอย่างมากในการใช้ เนื่องจากเป็นกรดที่มีปฏิกิริยาแรงในการกัดผิวโลหะ ส่วนมากมักใช้กับงานทองคำและทองคำขาว ใน การใช้งานงานกรดกัดแก้วทั่วไปแล้วช่างที่ชำนาญงานหล่อจะนิยมใช้ในการกัดล้างเนื้อของปูนที่ติดกับตันขึ้นงานที่ฉีดล้างออกใหม่หมด เนื้อปูนที่ค้างอยู่จะถูกกัดกร่อนหลุดล่วงมาเอง สำหรับเวลาที่ใช้ในการจุ่มล้างปูนจะใช้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 20 - 30 นาที เท่านั้นถ้าหากกว่าขึ้นงานอาจเกิดรอยดำได้อุณหภูมิของน้ำจะนร้อนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากขึ้นงานที่ผ่านการหล่อและฉีดล้างปูนยังคงมีความร้อนแหงอยู่การควบคุมอุณหภูมิควรไม่ให้เกิน 50 องศาเซลเซียส พื้นที่ของภาชนะที่จะนำมาใช้กับกรดกัดแก้วต้องเป็นภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและไม่ควรใช้ภาชนะที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดเป็นอันขาดในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะใช้พลาสติกขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดมิดชิดทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเหยและกลืนของกรดกัดแก้ว

2) การใช้กรดกำมะถันเจือจาง คือใช้กรดกรดกำมะถัน 2 ส่วน ผสมกับน้ำ 10 ส่วน โดยอาจผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพล็กนอย การจุ่มขึ้นงานในกรดที่ร้อนจะให้ผลลัพธ์ว่าจุ่มล้างในอุณหภูมิปกติ และเมื่อขึ้นงานผ่านกระบวนการล้างด้วยกรดแล้วจะต้องจุ่มล้างในน้ำสะอาดทันที ในการใช้งานกรดกำมะถัน ทั่วไปแล้วช่างที่ชำนาญงานหล่อจะนิยมใช้ในการกัดล้างผิวนีโอที่ติดอยู่กับตันขึ้นงานที่ สำหรับเวลาที่ใช้ในการจุ่มล้างปูนจะใช้อยู่ในช่วง 2 นาที เท่านั้นถ้าหากกว่าขึ้นงานอาจเกิดรอยดำได้อุณหภูมิของน้ำจะนร้อนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากขึ้นงานที่ผ่านการหล่อและฉีดล้างปูนยังคงมีความร้อนแหงอยู่การควบคุมอุณหภูมิควรไม่ให้เกิน 50 องศาเซลเซียส พื้นที่ของภาชนะที่จะนำมาใช้กับกรดกำมะถัน ต้องเป็นภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและไม่ควรใช้ภาชนะที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดเป็นอันขาด ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะใช้พลาสติกขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดมิดชิดทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเหยและกลืนของกรดกำมะถัน

**การผสมกรดกำมะถัน** โดยทั่วไปต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการผสมต้องห่วงอัตราส่วนให้ถูกต้องการผสมจะต้องใส่น้ำลงภาชนะเป็นอันดับแรกแล้วตามด้วยกรดกำมะถัน ให้ไม่หรือพลาสติกคนให้เข้ากัน การใช้งานจนน้ำยาหมดอายุให้ครุฑีสีของกรดกำมะถัน สังเกตว่าสีดำเน้นแล้วจะเปลี่ยนน้ำยาใหม่ได้

นอกจากนี้การกัดผิวขึ้นงานยังสามารถใช้ การใช้กรด Muriatic Acid หรือ กรดเกลือ (กรดไฮดรอกโซลิก, HCl) เป็นกรดที่มีปฏิกิริยาแรงกว่าชนิดแรก มีอัตราส่วนผสมของกรด 50 ส่วนต่อน้ำสะอาด 50 ส่วน และสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ให้ความร้อนเข้มเดียวกับชนิดแรก และมีข้อควรระวังเช่นเดียวกับการทำผิวสำเร็จก่อนฝังการขัดเป็นการปรับผิวขึ้นงานให้เรียบร้อย และเกิดความสวยงามการขัดเป็นกรรมวิธีเกือบจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิตเป็นการตัดแต่งขึ้นงานให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปขึ้นหรือทำขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

**ขั้นตอนในการขัดผิวขึ้นงาน**

1) ทำความสะอาดขึ้นงานให้สะอาดก่อนจะนำมาทำการขัด เพราะในการจัดทำด้านแบบเครื่องประดับที่มีคราบเหมือนหรือคราบสกปรกอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้การขัดไม่ได้ประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร ซึ่งการทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนที่จะทำการขัดทำได้ดังนี้ ใช้ผงซักฟอก และแปรรูปขัด ชิ้นงานให้สะอาด หรือจะทำความสะอาดด้วยการต้มโดยใส่สารทำความสะอาดชิ้นงานเป็นต้น

2) ทำการขัดเบื้องต้นโดยใช้ตะไบหรือกระดาษทรายในการขัด เพื่อปรับผิวชิ้นงานให้เรียบร้อย และสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งในการขัดในขั้นตันนี้จะยังมีร่องรอยอยู่เล็กน้อยต้องใช้เครื่องจักรช่วยในการขัดในขั้นต่อไป

3) การขัดให้ชิ้นงานเป็นเงา ซึ่งเป็นการขัดชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้ายโดยทั่วไปแล้วจะขัดโดยใช้เครื่องขัดเงาล้อผ้าขัด โดยมียาขัดจนชิ้นงานเป็นเงา ซึ่งในการเลือกเครื่องที่ใช้ในการขัดก็ควรดูลักษณะและประเภทของชิ้นงานตามความเหมาะสมด้วย

#### ประโยชน์ในการขัดผิวชิ้นงาน

- 1) ทำให้ชิ้นงานมีความสวยงามและเงามากที่สุด
- 2) ชิ้นงานมีคุณค่ามากขึ้น
- 3) เป็นการปรับผิว ก่อนที่จะนำไปชุบ
- 4) ทำให้ผิวงานเรียบไม่ขรุขระ
- 5) สามารถที่จะตกแต่งส่วนที่ไม่สวยงามหรือให้เด่นตามต้องการให้ดีขึ้นในขั้นตอนการขัดได้

#### 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมนึก วัฒนศรียศุลและคณะ (2544) ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกล กรรมวิธีทางความร้อน ความต้านทานการ蝕กร และการหล่อขึ้นรูปด้วยเรือนเครื่องประดับด้วยวิธีการหล่อโลหะเงิน + ทองแดง + สังกะสี + ชิลิกอน ด้วยเทคนิคการหล่อในเตาหล่อเที่ยงแบบสุญญากาศ โดยกำหนดส่วนผสมของโลหะเงินเจือดังนี้ คือ  $93.5\% \text{Ag} + 4.5\% \text{Cu} + 1.6\% \text{Zn} + 0.1\% \text{Si}$  ซึ่งมีการแปรงผิว นุ่มนวลเด่นน้ำโลหะ ความเร็ว (ความเร็วรอบในการหมุนเที่ยง) และอุณหภูมิเทาหล่อ พบร่วมค่าที่มีแนวโน้มให้ส่งบخارร่องรอยในชิ้นงานน้อยที่สุด คือ อุณหภูมิ  $65^\circ\text{C}$  ความเร็ว  $10\text{G}$  และอุณหภูมิเทาหล่อ  $1050^\circ\text{C}$  จากผลการวิจัยที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าในโครงการดังกล่าวไม่สามารถทำการศึกษาปริมาณของธาตุเจือรอง ( $\text{Zn}, \text{Si}$ ) ที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อ ซึ่งตรงกับข้อสังสัยของผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยเครื่องหล่อเที่ยงที่ให้ความร้อนด้วยหัวเผา ที่ต้องมีการเติมสังกะสี หรือทองเหลืองเข้าไปในโลหะเงินเพื่อทำหน้าที่เป็นธาตุ Deoxidized หรือไอลแก๊สในน้ำโลหะ

เพ็ญศรี ได้วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการหล่อในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปัจจุบัน การผลิตส่วนใหญ่เกิดจากการบวนการผลิตเป็นหลัก ปัจจุบันบุคลากร ปัจจุบันเครื่องจักร/อุปกรณ์ และปัจจุบันวัสดุดีบุก เป็นปัจจุบันด้วยลงมาตรฐานลักษณะ โดยปัจจุบันกระบวนการผลิตที่เป็นปัจจุบันหลัก คือการทำแม่พิมพ์หล่อและการหล่อโลหะ กรณีการฉีดเทียนและติดตัน การทำตันแบบและแม่พิมพ์ยางเป็นปัจจุบันสำหรับชิ้นงานมาตรฐานลักษณะ สำหรับข้อบกพร่องในชิ้นงานการผลิตที่พบมาก เป็นข้อบกพร่องที่พบในชิ้นงานหล่อ มีถึง 12 ลักษณะ ข้อบกพร่องที่พบในชิ้นงานเที่ยง 6 ลักษณะ และข้อบกพร่องที่พบในชิ้นงานตันแบบและแม่พิมพ์ยาง 2 ลักษณะ โดยข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละลักษณะ อาจเกิดจากสาเหตุหลากหลายกรณี รวมทั้งได้จัดทำด้วยย่างกรณีศึกษาสำหรับข้อบกพร่องในชิ้นงานการผลิตลักษณะต่าง ๆ รวม 25 กรณีศึกษา


ปริศนา บุญศักดิ์และนายวิเชียร มหาวัน(2558) ได้ทำการศึกษาผลจากการศึกษาการอบเบ้าปูนที่ใช้ต้นแบบตัวเรือนวัสดุ wic100a เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกราฟการอบเบ้าปูนที่มีต้นแบบตัวเรือนเป็นเว็งค์เขียวทั่วไป จากการศึกษาพบว่าวัสดุเว็งค์เขียวเมื่อได้รับความร้อนจะเริ่มหลอมละลายที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนหลอมละลายจากก้อนเป็นของเหลวทั้งหมดที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้อุณหภูมิและเวลาที่กำหนดได้จากมาตรฐานทั่วไปนำมาใช้ในการอบเบ้าปูนเพื่อการจัดเว็งค์ได้ โดยใช้อุณหภูมิสูงสุดเพื่อเผาໄล่เต็มที่แล้วแกะเว็งค์ที่ 750 องศาเซลเซียส แต่เว็งค์ wic100a ไม่หลอมละลายในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 270 องศาเซลเซียส แต่จะเกิดการเผาไหม้แทนโดยใช้อุณหภูมิเผาให้ตั้งแต่ 270-450 องศาเซลเซียส ในสภาวะปกติ 350-500 องศาเซลเซียสในเมื่ออุ่นในเบ้าปูน และต้องใช้อุณหภูมิในการเผาໄล่เต็มเว็งค์ถึง 850 องศาเซลเซียส เพื่อเผาໄล่เต็มที่แล้วแกะเว็งค์ จึงจะสามารถทำให้โครงแบบสะอาด เมื่อนำเบ้าปูนไปหล่อด้วยโลหะเงิน สเตอร์ลิง 925 แล้วได้ชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ดี



### บทที่ 3 วิธีการดำเนิน

#### 3.1 แผนการดำเนินงาน

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการศึกษาอุณหภูมิการหล่อตันแบบเว็กซ์ชนิด EC 500 เพื่อลดของเสียจากการburning เครื่องประดับเงินความสมบูรณ์ของขึ้นงานตัวเรือนโลหะ ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการอบเบ้าปูนเพื่อให้เว็กซ์เหลือออกจากเบ้าปูน ไม่ให้ตั้งครบเว็กซ์ตอกค้างในเบ้าปูนหล่อ รองรับน้ำโลหะและทนต่อแรงกระแทกของน้ำโลหะ การอบเบ้าปูนจะทำให้เบ้าปูนสุกสมบูรณ์ เหมาะสมกับเว็กซ์ชนิด EC 500

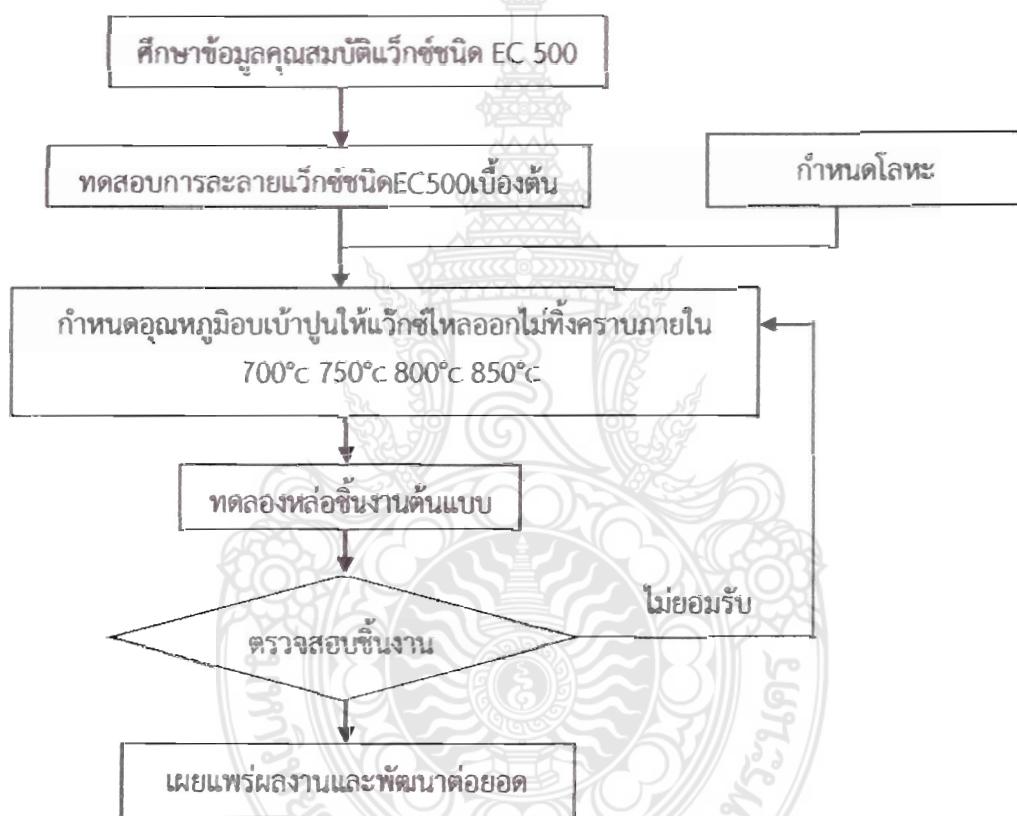


รูปที่ 3.1 แผนการดำเนินการวิจัย

### 3.2 ออกแบบการทดลอง


ในการออกแบบการทดลองหาอุณหภูมิอบเบ้าปูนเพื่อล่อเงิน 925 โดยใช้แวร์กซ์ EC 500 เป็นต้นแบบในการหล่อขึ้นงาน เนื่องจากปกติใช้อุณหภูมิอบเบ้าตั้งแต่เริ่มจนถึงก่อนหล่อใช้เวลา 10-12 ชั่วโมง ในกระบวนการอบเบ้าปูนโดยใช้ต้นแบบแวร์กซ์ EC 500 นั้นมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าแวร์กซ์ปกติ กำหนดจำนวนการทดลองในการออกแบบการทดลองอุณหภูมิการอบเบ้าปูนแบ่งเป็น 4 ระดับ ที่  $700^{\circ}\text{C}$   $750^{\circ}\text{C}$   $800^{\circ}\text{C}$  และ  $850^{\circ}\text{C}$  ซึ่งในแต่ละช่วงอุณหภูมิ จะทดลองทั้งหมด 100 ตัวอย่าง ครั้งละ 5 เบ้าจำนวน 5 ตัวอย่างต่อเบ้า รวมจะได้ 25 ชิ้นต่อช่วงอุณหภูมิที่ทำการทดลอง ใช้อุณหภูมิหล่อเงินสเตอร์ริง  $550^{\circ}\text{C}$  ดังรูปที่ 3.2-3.5




รูปที่ 3.2 การออกแบบการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 700 องศา

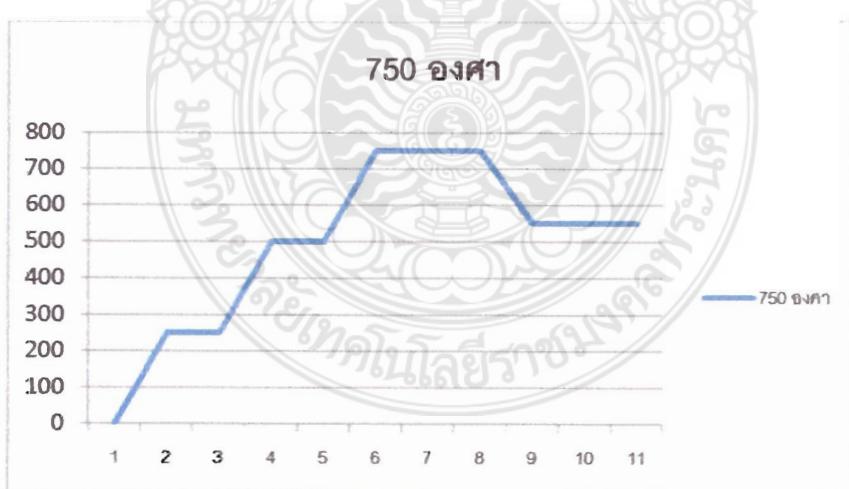

รูปที่ 3.3 การออกแบบการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 750 องศา

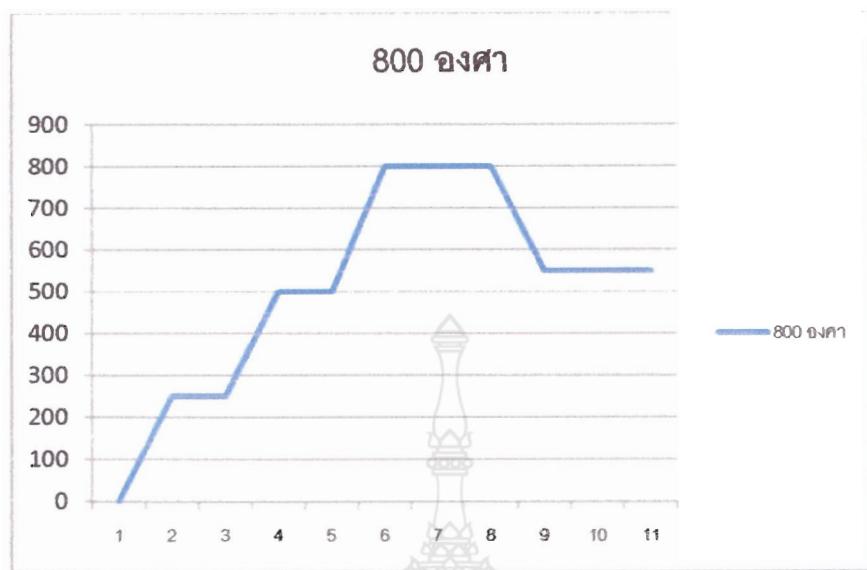

รูปที่ 3.4 การออกแบบการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 800 องศา

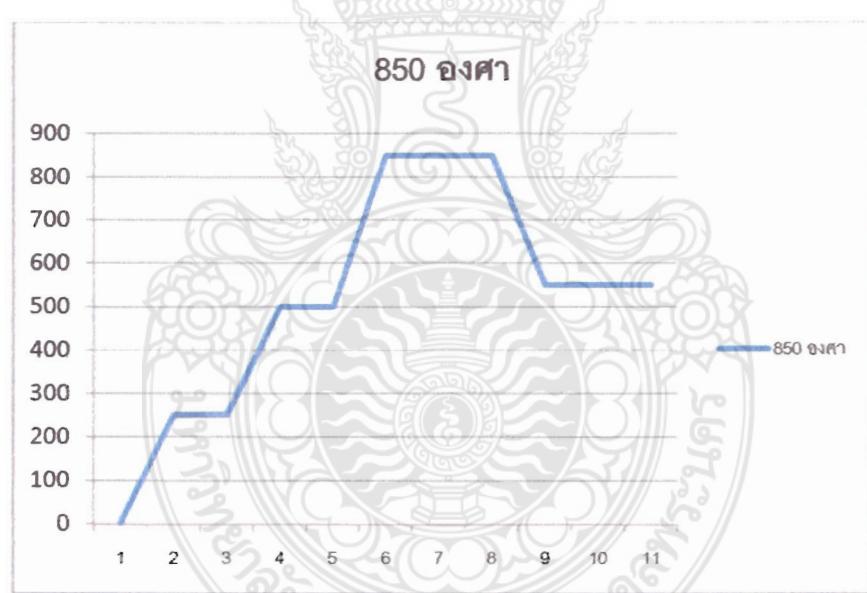

รูปที่ 3.5 การออกแบบการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 850 องศา


### 3.3 ดำเนินการทดลอง

#### 1. จัดทำชิ้นงานต้นแบบเพื่อทำการทดลอง



รูปที่ 3.6 ต้นแบบวีกซ์ EC500 ที่ได้จากเครื่อง RP

2.ปุนหล่อแบบ (KerrCats) เป็นปุนประเภทปุนยิปซัมบอนด์ที่มาสำหรับงานหล่อโลหะ หรือทองเหลือง มีส่วนผสมคือวัสดุที่ไฟซึ่งประกอบด้วยชิลิกา คริสโตบาลไลต์ (Cristoballite) วัสดุที่มีสมบัติเป็นตัวบinder คือ ผงยิปซัม ที่มีชื่อทางเคมีว่า แคลเซียมซัลเฟตไฮเดรต (Calcium sulfate hemihydrate) และมีแร่ควอตซ์ (Quartz 14808-60-7 0) เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม

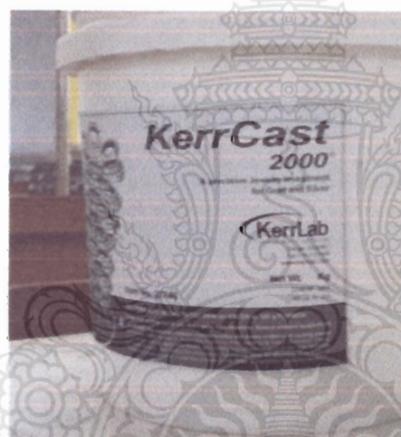

รูปที่ 3.7 ปุนหล่อแบบ

#### 3.นำชิ้นงานที่แวกซ์ติดเข้ากับทางเดินน้ำโลหะและตันเทียนประกอบรวมกับฐานยาง



รูปที่ 3.8 ชิ้นงานที่ติดทางเดินน้ำโลหะและตันเทียน

4. นำต้นแบบที่ได้ทำการประกอบรวมกับฐานยางแล้วนั้น ใส่กรอบอกเหล็กเพื่อทำการเทปูนพร้อมทั้งทำการดูดอากาศออกจากปูนโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ



รูปที่ 3.9 เทปูนลงในเบ้ากรอบ

5. นำเบ้าปูนเข้าเตาอบเบ้าต้องอุณหภูมิตามสมมติฐาน
6. ทำการหล่อเครื่องประดับด้วยเครื่องหล่อดูดสุญญากาศ

### 3.3.1 ขั้นตอนการแทรียมชิ้นงานตามช่วงเวลาที่กำหนดและเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน

ตรวจสอบงานโดยพิจารณาจาก รูปทรงโดยรวมของชิ้นงานมีชิ้นส่วนสมบูรณ์ตามต้นแบบ หรือไม่ ผิวของชิ้นงานที่หล่อมาแล้วนั้นสามารถที่จะนำเข้ากระบวนการต่อไปได้หรือไม่ โดยแบ่ง เกณฑ์การตัดสินออกเป็นชิ้นงานดี และชิ้นงานเสียโดยชิ้นงานเสียมีเกณฑ์ดังนี้คือ ชิ้นงานไม่เต็ม, ชิ้นงานมีมาตรฐานและชิ้นงานมีครีบโลหะ นอกเหนือจากเกณฑ์ให้อีกเป็นงานดี

#### เกณฑ์การประเมิน

1. ชิ้นงานไม่เต็ม
2. ชิ้นงานมีมาตรฐาน
3. ชิ้นงานมีครีบโลหะ

ตารางที่ 3.1 การเตรียมชิ้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเนื้าปูนที่อุณหภูมิ 700°C

หมายเลข	ชิ้นงาน	จำนวนชิ้นงาน	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก
			หนักเวกซ์	โลหะ+20%	ปูน	น้ำ
แมวน	เม้าที่ 1	5ชิ้น	4.1 g	44.62 g	500 g	200 cc
	เม้าที่ 2	5ชิ้น	3.8 g	38.76 g	500 g	200 cc
	เม้าที่ 3	5ชิ้น	4.1 g	41.82 g	500 g	200 cc
	เม้าที่ 4	5ชิ้น	4.2 g	42.84 g	500 g	200 cc
	เม้าที่ 5	5ชิ้น	4.1 g	41.82 g	500 g	200 cc

ตารางที่ 3.2 การเตรียมชิ้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 750°C

หมายเลข	ชิ้นงาน	จำนวน	น้ำ	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก
		ชิ้นงาน	หนักเวกซ์	โลหะ+20%	ปูน	น้ำ
เหลว	เม็ดที่ 1	5 ชิ้น	3.9 g	41.43 g	500 g	200 cc
	เม็ดที่ 2	5 ชิ้น	3.8 g	38.76 g	500 g	200 cc
	เม็ดที่ 3	5 ชิ้น	3.9 g	41.43 g	500 g	200 cc
	เม็ดที่ 4	5 ชิ้น	3.8 g	38.76 g	500 g	200 cc
	เม็ดที่ 5	5 ชิ้น	4.1 g	44.62 g	500 g	200 cc

ตารางที่ 3.3 การเตรียมขั้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 800°C


เหวณ	เข้าที่	ขั้นงาน		จำนวน	น้ำ	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก
		ชั้นงาน	ชั้นงาน	ชั้น	หนักเวกซ์	โลหะ+20%	ปูน	น้ำ
เหวณ	เข้าที่ 1			5ชั้น	3.9 g	41.43 g	500 g	200 cc
	เข้าที่ 2			5ชั้น	3.8 g	40.37 g	500 g	200 cc
	เข้าที่ 3			5ชั้น	3.7 g	39.31 g	500 g	200 cc
	เข้าที่ 4			5ชั้น	3.8 g	38.76 g	500 g	200 cc
	เข้าที่ 5			5ชั้น	3.7 g	39.31 g	500 g	200 cc

ตารางที่ 3.4 การเตรียมชิ้นงาน โลหะ น้ำหนักปูนและน้ำ ในการอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 850°C


หมายเลข	ชิ้นงาน	จำนวนชิ้นงาน	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก	น้ำหนัก
			น้ำหนักเฉลี่ว์	โลหะ+20%	ปูน	น้ำ
เบ้าที่ 1		5 ชิ้น	3.7 g	39.31 g	500 g	200 cc
เบ้าที่ 2		5 ชิ้น	3.8 g	38.76 g	500 g	200 cc
เบ้าที่ 3		5 ชิ้น	3.7 g	39.31 g	500 g	200 cc
เบ้าที่ 4		5 ชิ้น	4.1 g	44.62 g	500 g	200 cc
เบ้าที่ 5		5 ชิ้น	3.8 g	38.76 g	500 g	200 cc

### 3.3.2 การบันทึกผลการตรวจสอบชิ้นงานหลังการทดลอง

ตาราง 3.5 บันทึกการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 700°C

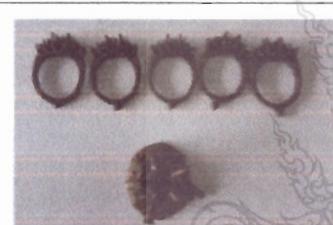เบ้าชิ้น	จำนวนชิ้นงาน	ชิ้นงานไม่เต็ม	มีความคิดเห็น	มีเครื่องโลหะ
	5	1	2	0
	5	0	2	0
	5	2	1	0
	5	2	0	0
	5	2	2	0

ตาราง 3.6 บันทึกการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 750°C

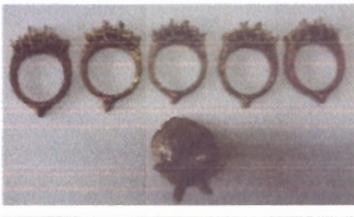เบ้า	จำนวนชิ้นงาน	ชิ้นงานไม่เต็ม	มีความคิดเห็น	มีเครื่องโลหะ
	5	1	2	0
	5	2	1	0
	5	3	0	0
	5	0	3	0
	5	0	3	0

ตาราง 3.7 บันทึกการทดลองอบเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 800°C

เบ้า	จำนวนชั้นงาน	ชั้นงานไม่เต็ม	มีตามค่า	มีครึบໄลหะ
	5	0	2	0
	5	0	1	0
	5	0	2	0
	5	1	1	0
	5	1	1	0

ตาราง 3.8 บันทึกการทดลองเบ้าปูนที่อุณหภูมิ 850°C

เบ้า	จำนวนชิ้นงาน	ชิ้นงานไม่เต็ม	มีความคิดเห็น	มีเครื่องโลหะ
	5	0	0	0
	5	0	0	0
	5	0	0	0
	5	0	0	0
	5	1	0	0

### 3.4 สรุป

เนื้อหาในบทนี้จะเน้นเรื่องของวิธีการทดลองและผลการดำเนินการทดลอง โดยทำการทดลองการใช้แม็วักร์ EC 500 เป็นต้นแบบในการหล่อเพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบเบ้าปูนและหล่อโลหะเงินโดยแบ่งช่วงอุณหภูมิในการทดลองออกเป็น 4 ช่วง โดยการวิเคราะห์ผลการทดลองในช่วงอุณหภูมิอบเบ้าปูนที่ 700°C และ 750°C พบว่าชิ้นงานมีจุดของเสียมากที่สุดโดยชิ้นงานส่วนใหญ่นั้นมีตามด และชิ้นงานไม่สมบูรณ์ ในช่วงอุณหภูมิที่ 800°C และ 850°C พบว่าชิ้นงานมีความสมบูรณ์มากที่สุดโดยมีปัญหาที่ชิ้นงานของเสียเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นงานมีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กและมีหนามเตยยะ จึงทำให้ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมนั้นมีช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากอุณหภูมิอบเบ้าหล่อแม็วักร์ปกติ

เมื่อได้ทำการทดลองตามประเด็นการทดลองทั้ง 4 ช่วงอุณหภูมิ จึงได้ข้อมูลของการทดลองตามตารางที่แสดงไว้ทั้ง 4 การทดลอง



## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิเคราะห์

#### 4.1 ผลการดำเนินงาน

ผู้จัดได้มุ่งทำการศึกษาทดลองหาอุณหภูมิอบเบ้าปูนการหลอมละลายของวัสดุแวร์เจ็ซ EC 500 ในเบ้าปูนให้หลอกจากเบ้าปูนจนหมดโดยไม่ทิ้งคราบแวร์เจ็ซที่อุณหภูมิไม่เกิน 850°C เพื่อศึกษาวิเคราะห์ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วงการอบเบ้าปูนเพื่อหล่อตันแบบตัวเรือนโลหะเงิน 925 ผลของช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้

##### 4.1.1 ผลการทดลองช่วงอุณหภูมิอบเบ้าปูนที่ 700°C

ตารางที่ 4.1แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากขั้นงานจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 700°C

อุณหภูมิ	เบ้าที่	จำนวนชิ้นงาน	งานดี	งานเสีย
700°	เบ้าที่ 1	5	2	3
	เบ้าที่ 2	5	3	2
	เบ้าที่ 3	5	2	3
	เบ้าที่ 4	5	3	2
	เบ้าที่ 5	5	1	4

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 700°C



- สาเหตุ งานชิ้นนี้เกิดจากความดีที่ผิวงานมากมีรูพรุนที่บริเวณผิวงาน สาเหตุเกิดจากความร้อนของน้ำโลหะขณะเทลงแบบสัมผัสกับความชื้นของแบบหล่อทำให้เกิดก้าชชิ้น อุณหภูมิของน้ำโลหะสูงเกิน หรือกำจัดก้าชในน้ำโลหะไม่หมด รูระบายน้ำไม่เหมาะสม



4.1.2 ผลการทดลองช่วงอุณหภูมิอบเบ้าปูนที่ 750°C

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากชิ้นงานที่หล่อจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 750°C

อุณหภูมิ	เบ้าที่	จำนวนชิ้นงาน	งานดี	งานเสีย
750°	เบ้าที่ 1	5	2	3
	เบ้าที่ 2	5	2	3
	เบ้าที่ 3	5	2	3
	เบ้าที่ 4	5	2	3
	เบ้าที่ 5	5	2	3

ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 750°C





#### 4.1.3 ผลการทดลองช่วงอุณหภูมิอบเบ้าปูนที่ 800°C

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากชิ้นงานที่หล่อจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 800°C

อุณหภูมิ	เบ้าที่	จำนวนชิ้นงาน	งานดี	งานเสีย
800°	เบ้าที่ 1	5	3	2
	เบ้าที่ 2	5	4	1
	เบ้าที่ 3	5	3	2
	เบ้าที่ 4	5	3	2
	เบ้าที่ 5	5	3	2

ตารางที่ 4.6 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 800°C





#### 4.1.4 ผลการทดลองช่วงอุณหภูมิอบเบ้าปูนที่ 850°C

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ผลจากชิ้นงานที่หล่อจากอุณหภูมิเบ้าปูนที่ 850°C

อุณหภูมิ	เบ้าที่	จำนวนชิ้นงาน	งานดี	งานเสีย
850°	เบ้าที่ 1	5	5	0
	เบ้าที่ 2	5	5	0
	เบ้าที่ 3	5	5	0
	เบ้าที่ 4	5	5	0
	เบ้าที่ 5	5	4	1

ตารางที่ 4.8 ตัวอย่างงานเสียที่อุณหภูมิ 850°C



#### 4.2 ผลการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยจากชิ้นงานที่ทำการทดสอบ

อุณหภูมิที่ใช้อบเบ้าปูนที่มีจากเวกซ์ EC 500 เป็นต้นแบบนั้นมีผลทำให้ชิ้นงานที่ออกมากจากการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่ใช้อบเบ้าปูนที่มีจากเวกซ์ EC 500 เป็นต้นแบบนั้นมีผลทำให้ชิ้นงานที่ออกมามีความสมบูรณ์มากหรืออยโดยใช้เกณฑ์การประเมินลักษณะของชิ้นงานทั้งหมด 100 ตัวอย่างดังรูปที่ 4.1

เบ้าหล่อ	เบ้าที่1		เบ้าที่2		เบ้าที่3		เบ้าที่4		เบ้าที่5	
	ตี	เสีย								
อุณหภูมิ 700°C	2	3	3	2	2	3	3	2	1	4
อุณหภูมิ 750°C	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
อุณหภูมิ 800°C	3	2	4	1	3	2	3	2	3	2
อุณหภูมิ 850°C	5	-	5	-	5	-	5	-	4	1

รูปที่ 4.1 เปรียบเทียบงานตี งานเสีย

#### 4.3 การวิเคราะห์ผลของช่วงอุณหภูมิ

วิเคราะห์อุณหภูมิในการอบเบ้าปูนสุดต้นแบบเป็น EC500			
อุณหภูมิ 700°C	จำนวนชิ้นงาน 25 ชิ้น	ชิ้นงานตี 40%	ชิ้นงานเสีย 60%
อุณหภูมิ 750°C	จำนวนชิ้นงาน 25 ชิ้น	ชิ้นงานตี 44%	ชิ้นงานเสีย 56%
อุณหภูมิ 800°C	จำนวนชิ้นงาน 25 ชิ้น	ชิ้นงานตี 68%	ชิ้นงานเสีย 32%
อุณหภูมิ 850°C	จำนวนชิ้นงาน 25 ชิ้น	ชิ้นงานตี 99%	ชิ้นงานเสีย 1%

รูปที่ 4.2 วิเคราะห์อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบเบ้าปูนด้วยเวกซ์ EC500

ผลของการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพผิวและผลเชิงคุณภาพเพื่อหาค่าของเสียจากการตรวจสอบคุณภาพผิว ให้ผลจากการทดลองมีความสัมพันธ์กับเบ้าปูนไม่มีเนื้อ แวกซ์ตกค้างหลงเหลืออยู่คือ จากการทดลองการอบเบ้าปูนหล่อที่อุณหภูมิไม่เกิน 850°C พบร้ามีชิ้นงานตี 99 ชิ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 99% ชิ้นงานเสีย 1 ตัวอย่าง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1%

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาทดลองหาอุณหภูมิการอบเบ้าปูนเพื่อหล่อตันแบบเว็งค์ชันดิ EC500 โดยใช้โลหะเงินสเตรอริง 925 ในการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ ผู้วิจัยได้ทดลองและวิเคราะห์ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์

#### 5.1 สรุปผล

1. เว็งค์ชันดิ EC500 สามารถอบให้หลอกจากเบ้าปูนหล่อแบบที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 850 องศาเซลเซียส
2. เว็งค์ชันดิ EC500 สามารถใช้วัสดุเงินสเตรอร์ลิง 925 หล่อตัวเรือนได้

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ


1. ในกระบวนการทำเย็บพิมพ์ปูนหล่อตันแบบจากสตุเด็วเว็งค์ชันดิ EC500 ต้องใช้ปูนหล่อแบบชนิดที่ทนความร้อนสูงในการหล่อ เช่น ปูนหล่อแบบโลหะแพลเลเดียมหรือแพทตินัมแทน
2. รูปแบบของชิ้นงานตันแบบควรไม่คั่วมีความซับซ้อนมากนัก เช่น หัวนมโดยที่มากกว่าปกติ
3. ปรับขนาดทางเดินน้ำโลหะให้ใหญ่ขึ้นกว่าตันแบบชิ้นนี้ผลด้วยการหลอกของเว็งค์ชันดิ
4. ช่วงเวลาการเพิ่มอุณหภูมิต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อป้องกันการแตกของปูน
5. ควรเห็นความสำคัญของการรวมไส้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทุกครั้ง
6. ควรใช้เครื่องหล่อที่มีระบบปิดในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดค้าง ๆ

#### 5.3 ปัญหาและแนวทางแก้ไข


1. ชิ้นงานไม่เต็มเนื่องจากลักษณะชิ้นงานและอุณหภูมิหล่อไม่สัมพันธ์กันจึงต้องเพิ่มอุณหภูมิสังเกตจากในช่วงที่อุณหภูมิสูงชิ้นงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. รูพรุนในเนื้อโลหะและผิวงานเกิดจากก๊าซออกซิเจนภายในเนื้อโลหะถูกปล่อยออกมานำไปยังที่เย็บตัว ตั้งนั้นควรกำจัดก๊าซออกซิเจน

## บรรณานุกรม

1. กิตตินาถ วรรณิสร, และคุณยุต เอี่ยมสะอาด. การสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบราดเร็วด้วยเทคโนโลยีการรีน้ำที่ละเอียด. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552.
2. คุณยุต เอี่ยมสะอาด. “การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ภาคคำนวณ”วิกรรมสาร นก. 69(2552),13-23.
3. เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร. เทคโนโลยีและวัสดุที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมคัญมณีและเครื่องประดับ. เอกสารประกอบการบรรยาย 19 กรกฎาคม 2553.
4. Steve Upcraft, and Richard Fletcher. “The rapid prototyping technologies” Assembly Automation. Volume 23 Number 4:2003, University Boulevard, Nottingham. pp.318-330.

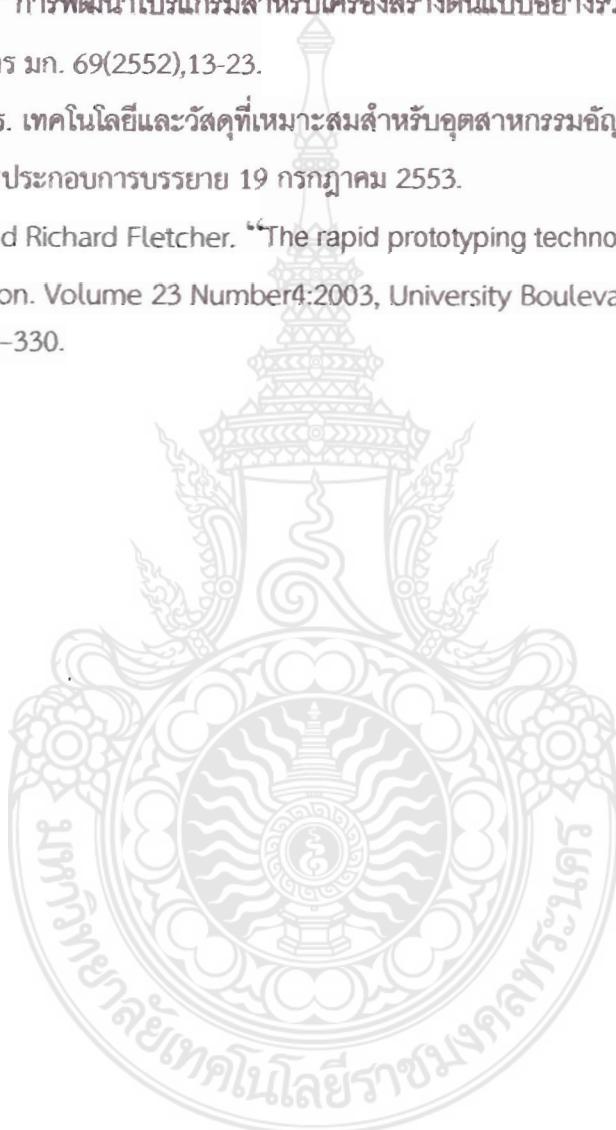



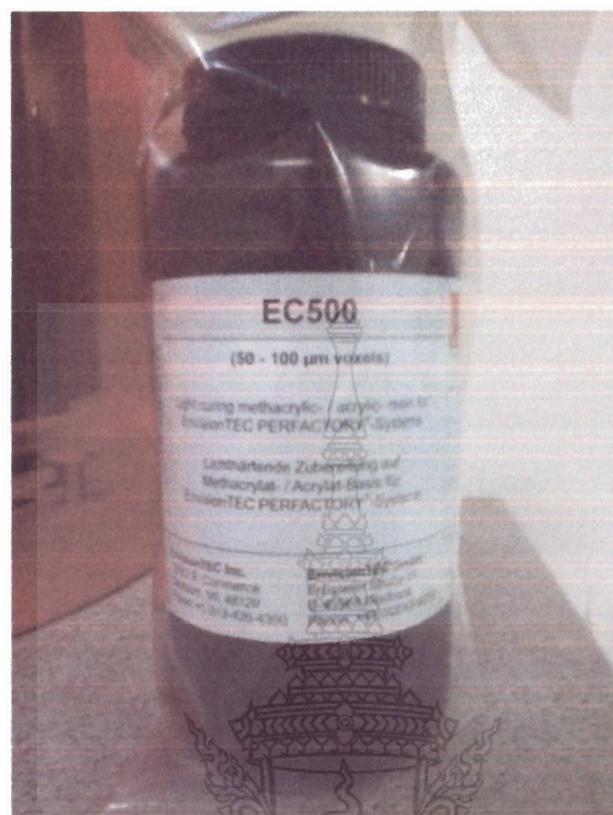

น้ำยาซึ้ง EC500 ชนิดเหลว



## หัวหน้าโครงการวิจัย

1. ชื่อ – นามสกุล นายจักรกฤษณ์ ยิ่มแฉ่ง  
Mr. Jakklit Yimchang

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3 130100488033

3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

4. หน่วยงานที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2913-2424 ต่อ 4187 , E-Mail : jky\_1942@hotmail.com

5. ประวัติการศึกษา ว.ค.ม.วิศวกรรมการจัดการธุรกิจอาหาร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ค.อ.บ. อุตสาหการ-เครื่องมือกล  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แต่งต่างวุฒิการศึกษา)  
- งานหล่อเครื่องประดับ  
- งานหล่อเครื่องประดับขั้นสูง  
- งานแม่พิมพ์ยาง  
- งานทำต้นแบบแก้วครุ

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาภัยในประเทศไทย โดยระบุสถานะในการทำวิจัย  
1 ผู้อำนวยการวิจัย : ไม่มี  
2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ไม่มี  
3 งานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จ :  
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานหล่อเครื่องประดับ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2550  
2. การวิจัยและพัฒนาการหล่ออลูมิเนียมเพื่อผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยการหล่อระบบเที่ยง  
สนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายจ่าย 2557.  
3. การวิจัยและพัฒนาโลหะเงินเจือสีเข้มพูเพื่อผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยการหล่อระบบเที่ยง  
สนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายจ่าย 2558.

